


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

TECHNICAL DRAWING COMPUTER – AIDED DESIGN

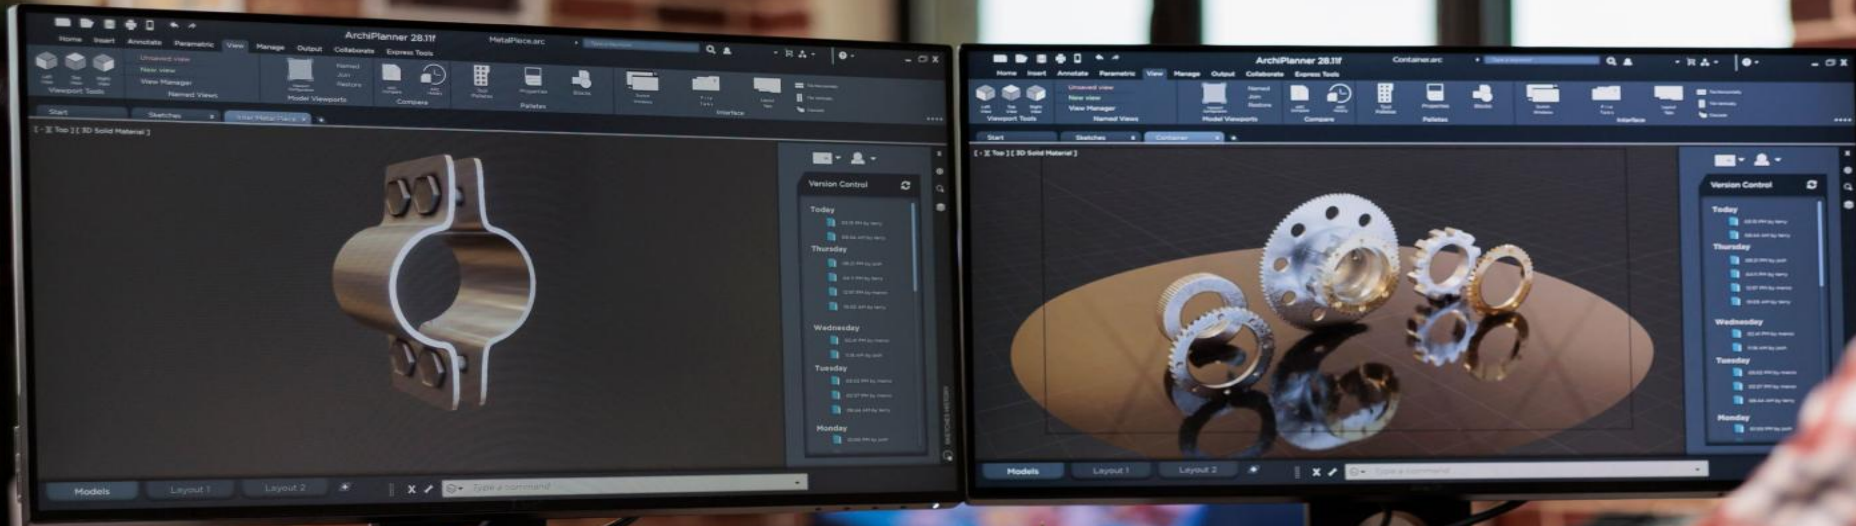

نقشه کشی صنعتی به کمک کامپیوتر
نقشه کشی صنعتی (۲)

پرداخت

- اغلب قطعات صنعتی برای اینکه کاربرد مطلوب را ارائه دهند نیازمند پرداخت کاری می باشد.
- در تولید هر قطعه پستی و بلندی هایی (زبری هایی) ایجاد میشود. اندازه این پستی و بلندی ها به روش تولید آن بستگی دارد. به حد مطلوب رساندن پستی و بلندی های هر قطعه به کیفیت مورد نیاز را پرداخت سطح گویند.



کیفیت سطوح تولید شده در قطعات صنعتی به عواملی مانند روش تولید، جنس، کاربرد قطعه در محصول، و هزینه تولید بستگی دارد. در حقیقت این عوامل نقش تعیین کننده ای در اندازه پرداخت سطوح ایفا می کنند. یکی از عوامل مهم در پرداخت و یا کیفیت یک سطح، روش تولید آن است.

پرداخت

روش های تولید و چگونگی ساخت قطعات صنعتی یک مبحث بسیار مهم در صنعت به شمار می آیند. یکی از وظایف مهم یک نقشه کش آشنایی با روش های تولید است که در زیر به اختصار به آن می پردازیم. روش های تولید را می توان به دو دسته عمده براده برداری و غیره براده برداری تقسیم کرد.





- روش براده برداری: مانند تراشکاری، فرزکاری، صفحه تراشی، سوراخ کاری، سنگ زنی و غیره.




- روش غیر براده برداری: مانند ریخته گری، آهنگری و غیره.

براده برداری و زبری سطح

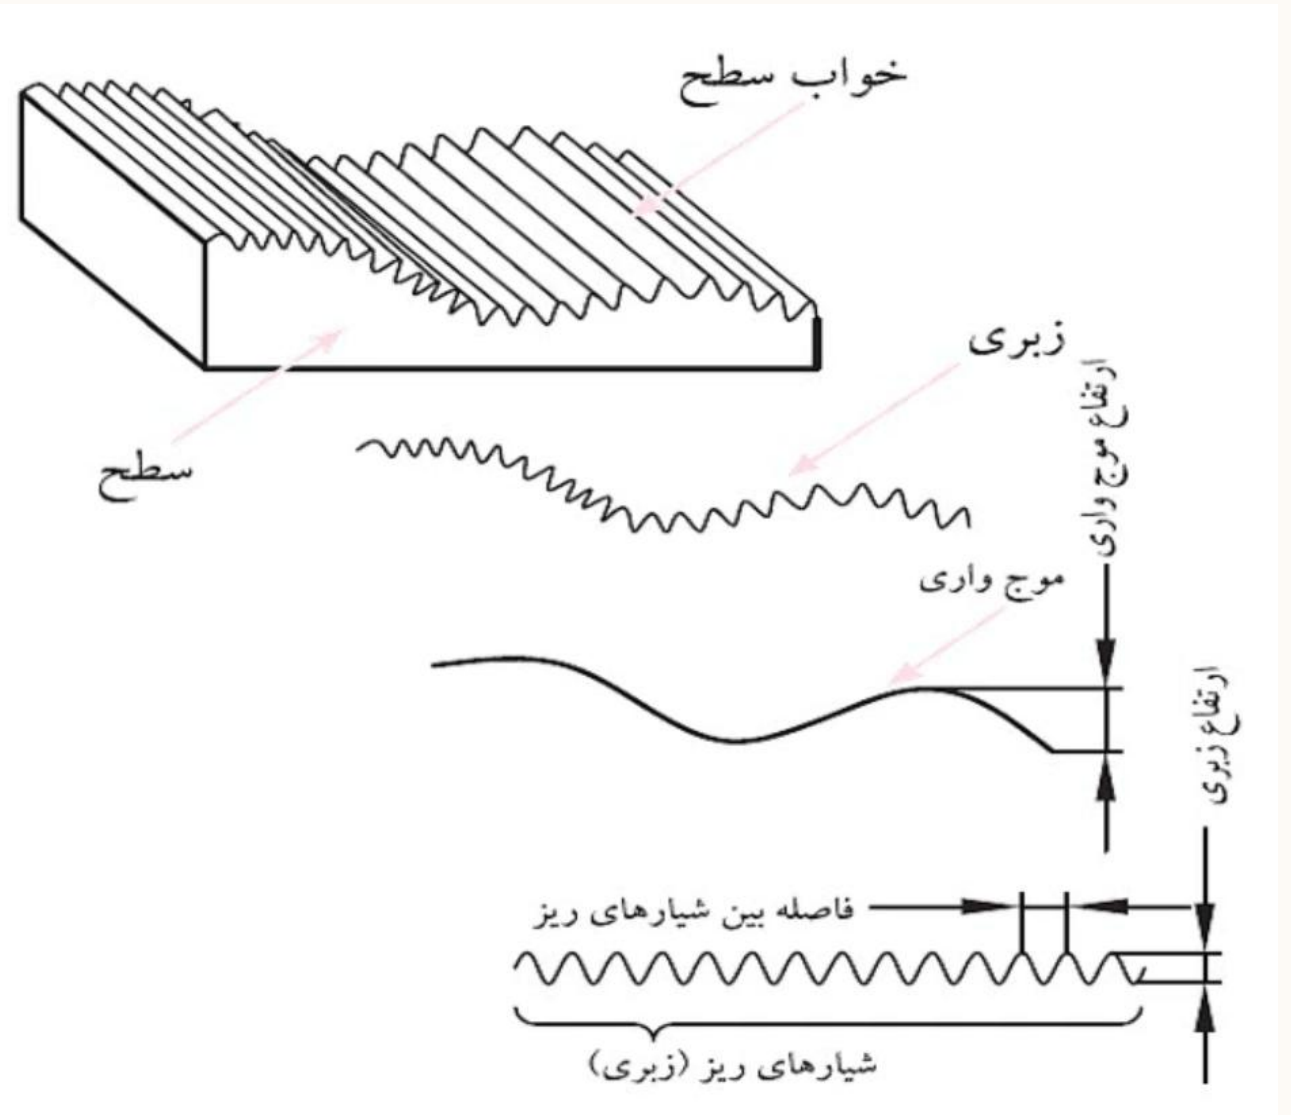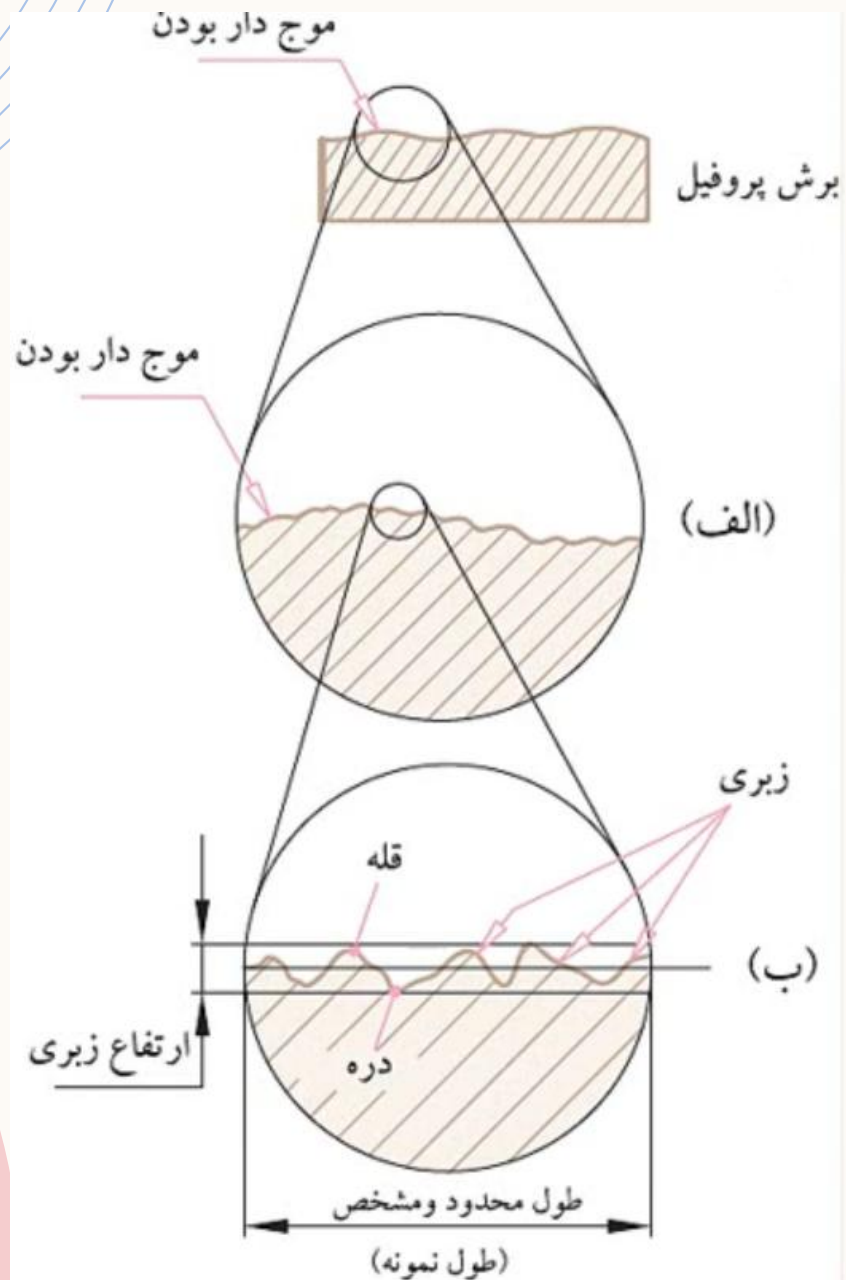

ارتفاع زبری

عبارت است از ارتفاع بلندترین قله تا پایین ترین دره در سطح قطعه تولید شده



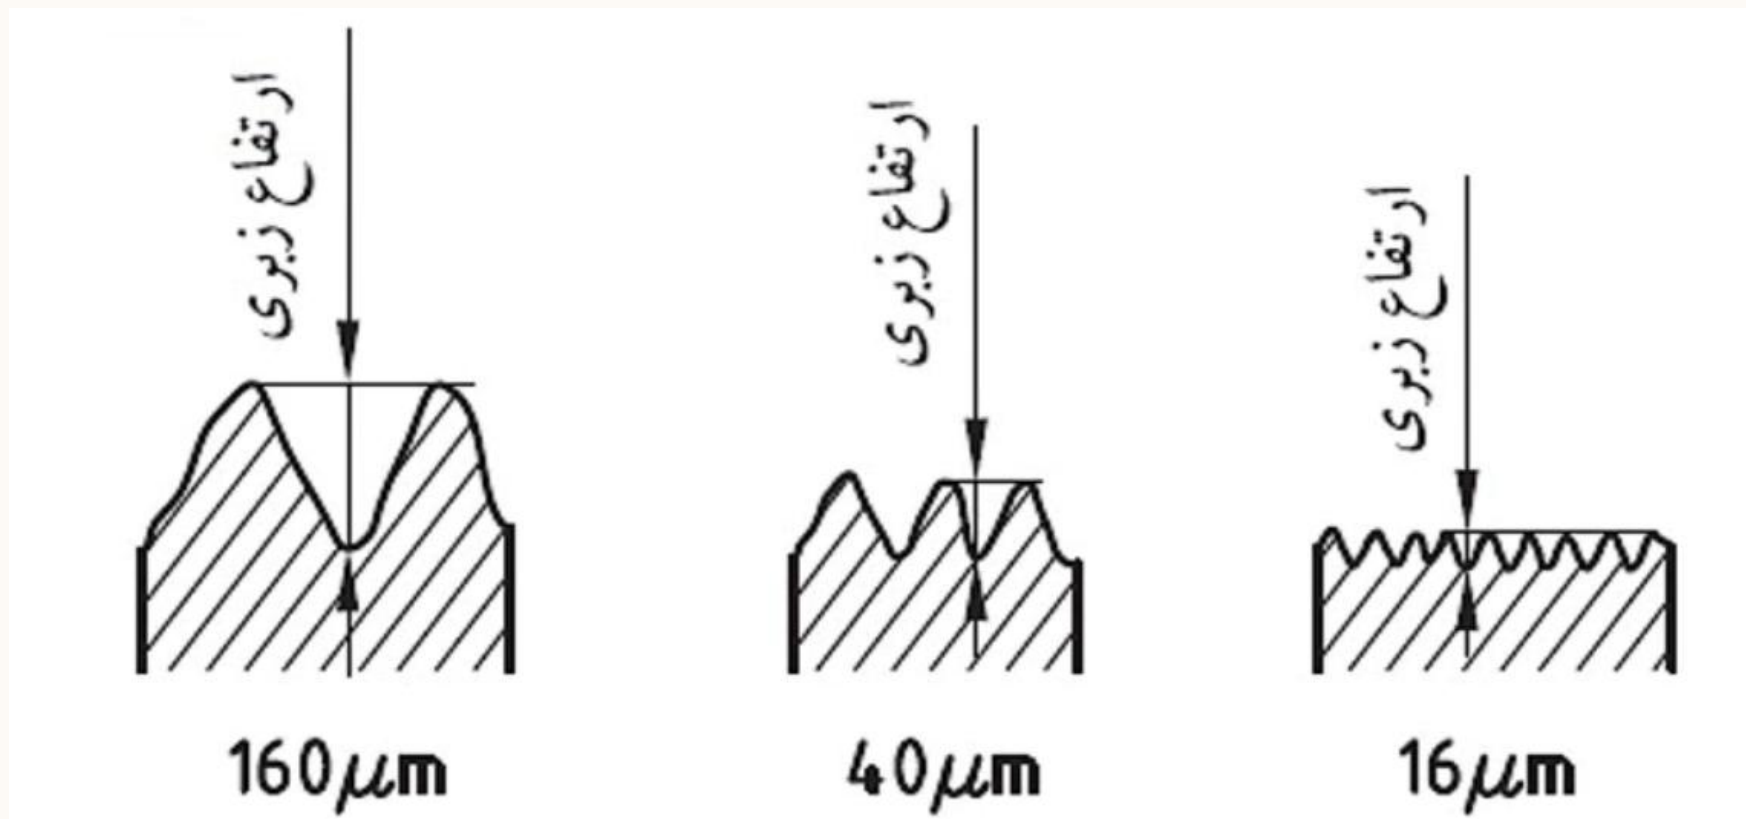


معیارهای زبری سطح طبق استاندارد ISO1302

برای تعیین مقدار زبری سطح یا سنجش آن، روشهای مختلفی وجود دارد که این روشها طبق استاندارد ایزو دسته بندی شده اند. مهمترین معیار سنجش زبری سطح که در ایران نیز متداول است، زبری سطح Ra و Rz هستند.




• معیار سنجش زبری سطح به روش Ra :

با در نظر گرفتن خط تقریبی میانی انحرافات بالایی و پایینی را به طور یکسان دسته بندی می کنیم. مبنا میانگین ارتفاعات زبری سطح است.

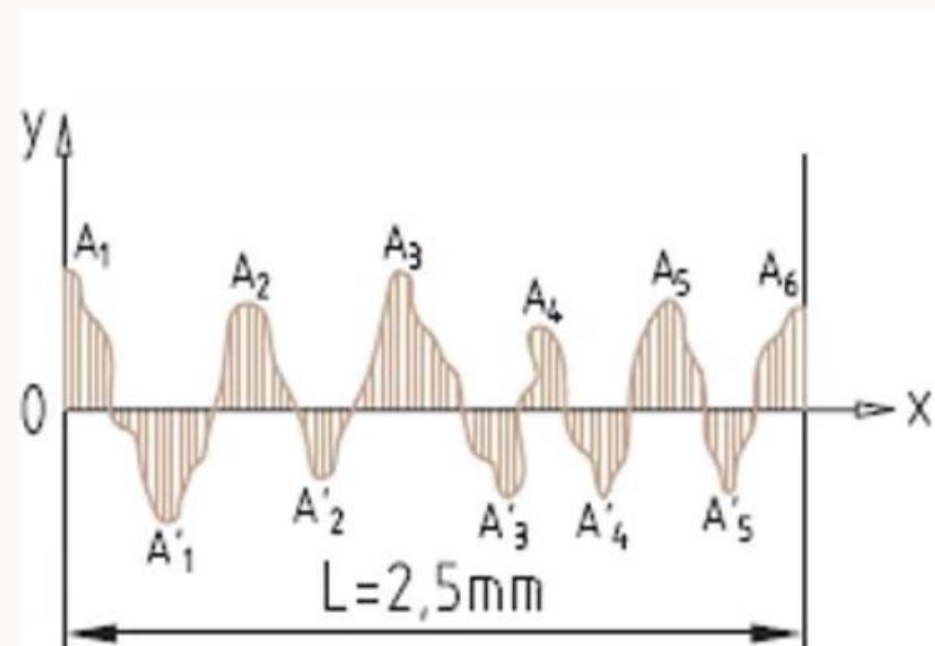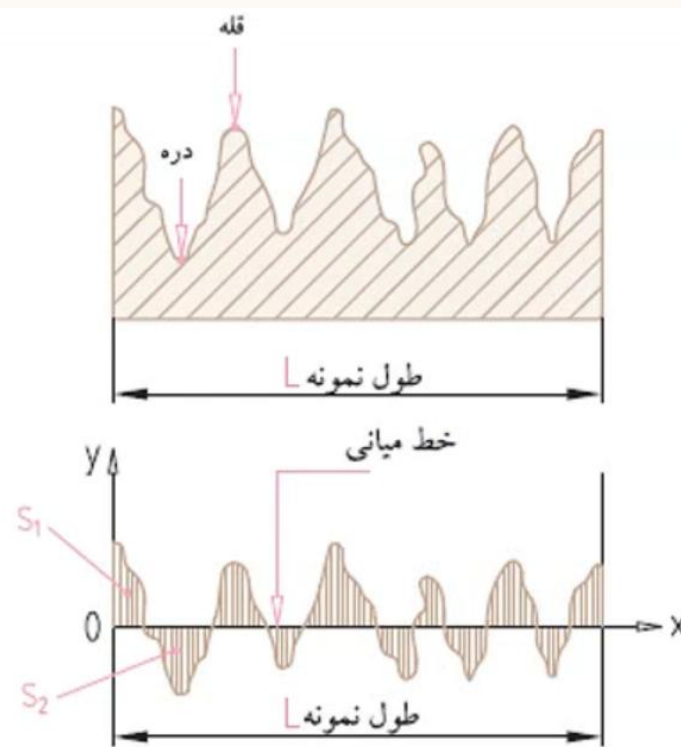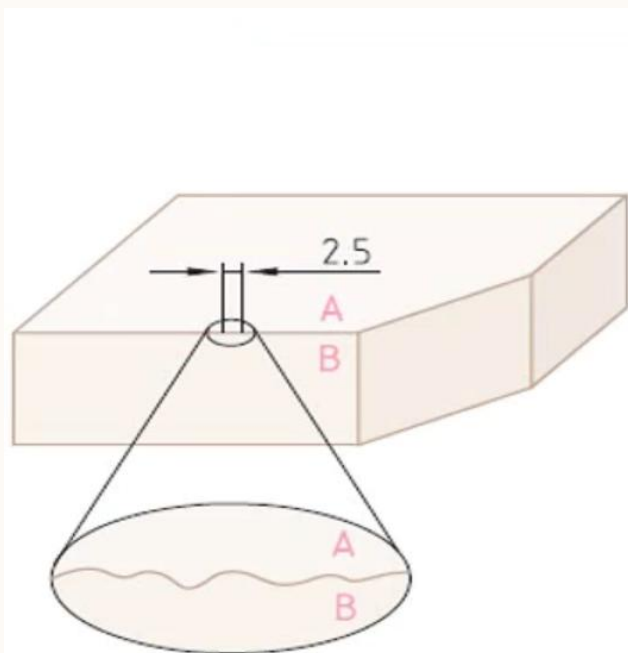


$$Ra = \frac{\text{مجموع سطوح}}{\text{طول نمونه}}$$

$$Ra = \frac{(A_1 + A_2 + A_3) + (A'_1 + A'_2 + A'_3)}{L}$$

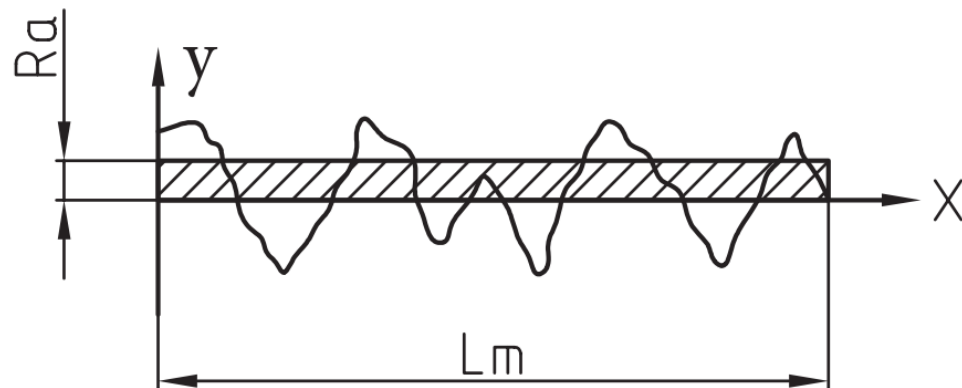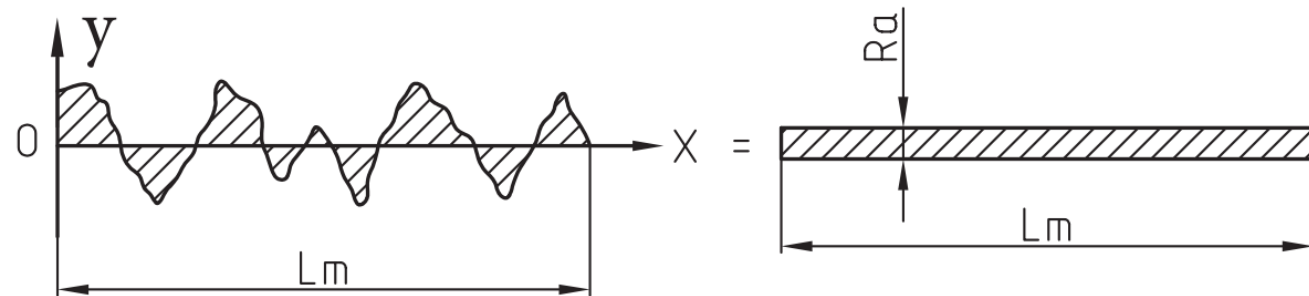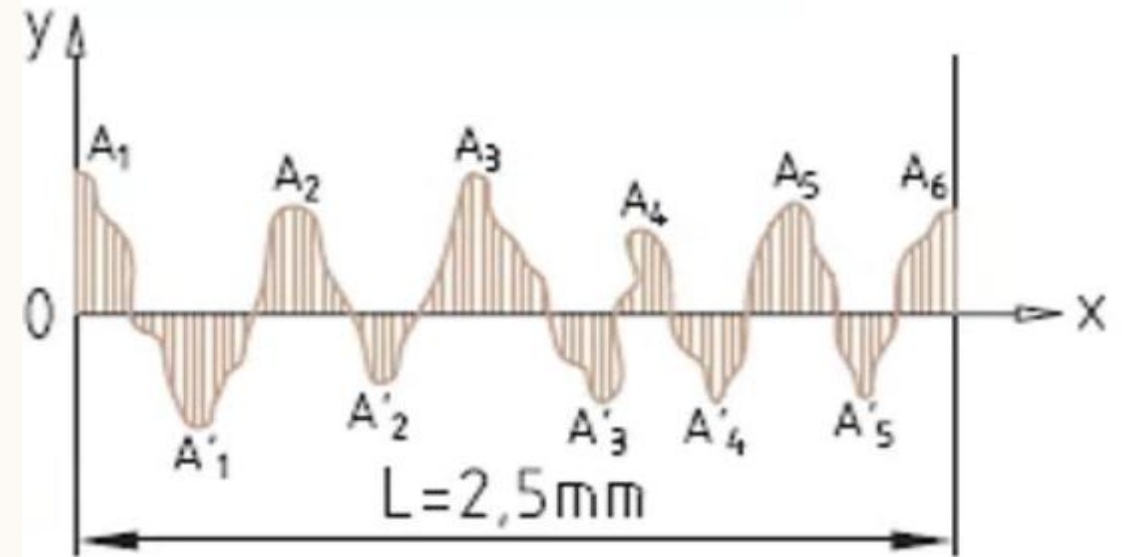

مساحت نوار باریک برابر با مجموع مساحت های A می باشد و نوار باریک را با عرض Ra تعریف میکنیم.

مثال

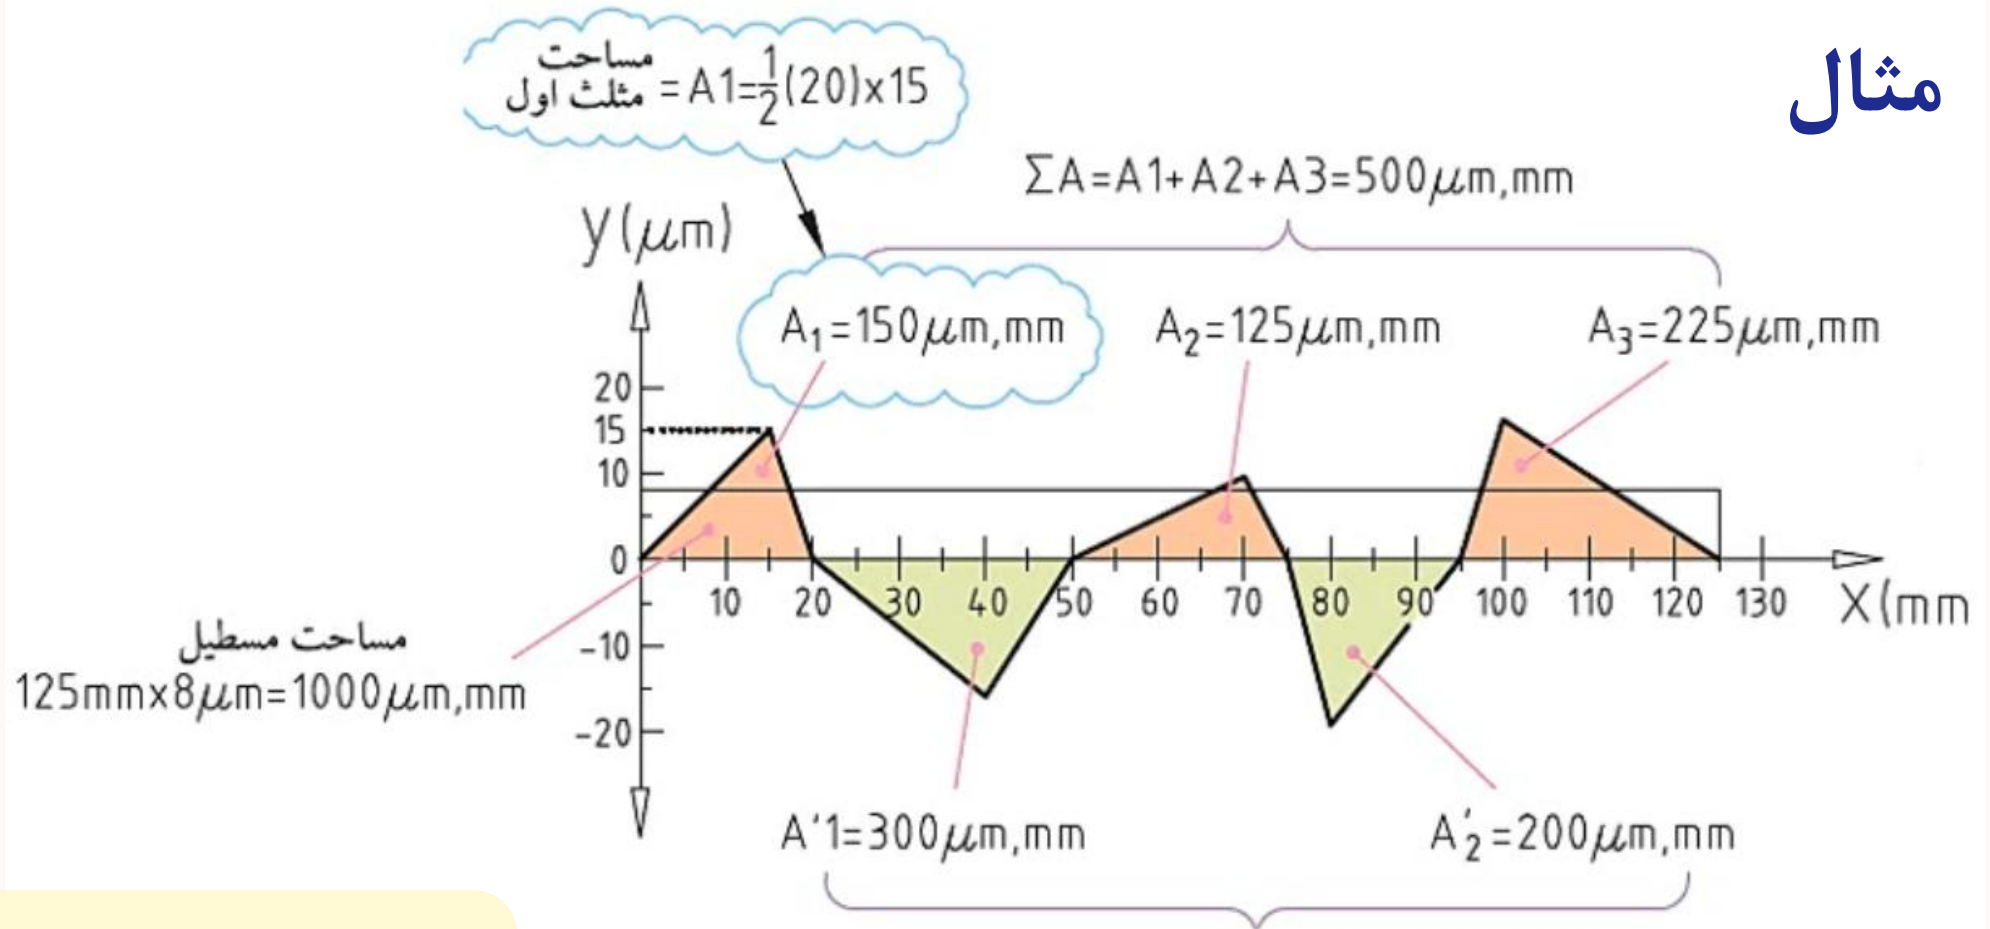


$$Ra = \frac{\Sigma A + \Sigma A'}{L} = \frac{500 + 500 \mu m, mm}{125 mm}$$


$$Ra = \frac{1000 \mu m, mm}{125 mm} = 8 \mu m$$

• معیار سنجش زبری سطح به روش Rz :

معدل ۵ عدد از بلندترین ارتفاع متوالی در یک طول نمونه را Rz گویند و مقدار آن از رابطه زیر تعیین میشود.

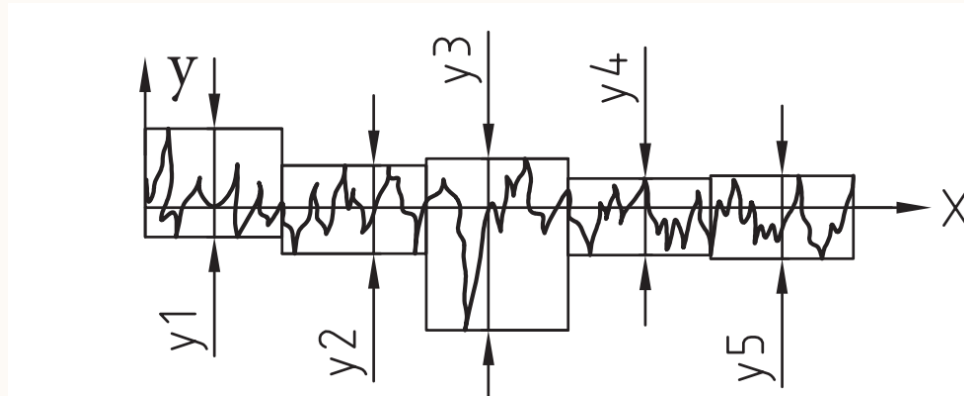

$$Rz = \frac{y1+y2+y3+y4+y5}{5}$$

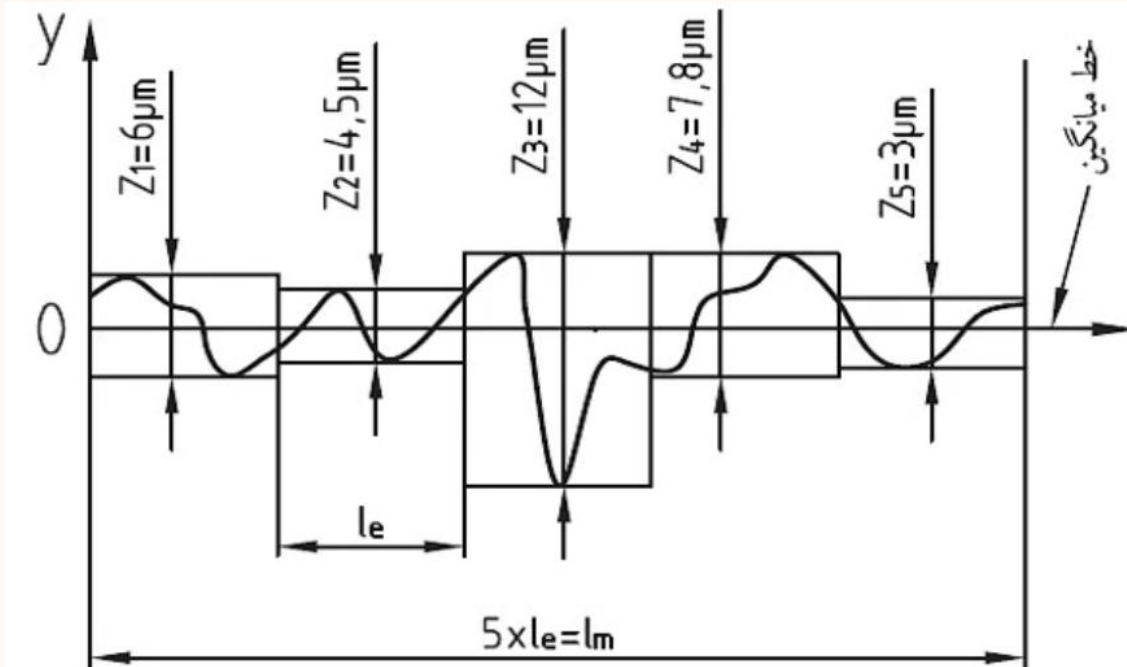


$$Rz = \frac{1}{5} (Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 + Z_5)$$

$$Rz = \frac{1}{5} (1\mu\text{m} + 4,5\mu\text{m} + 12\mu\text{m} + 7,8\mu\text{m} + 3\mu\text{m})$$


$$Rz = \frac{33,3}{5} = 6,66\mu\text{m}$$

علامت های کیفیت سطح


روش رادیکالی

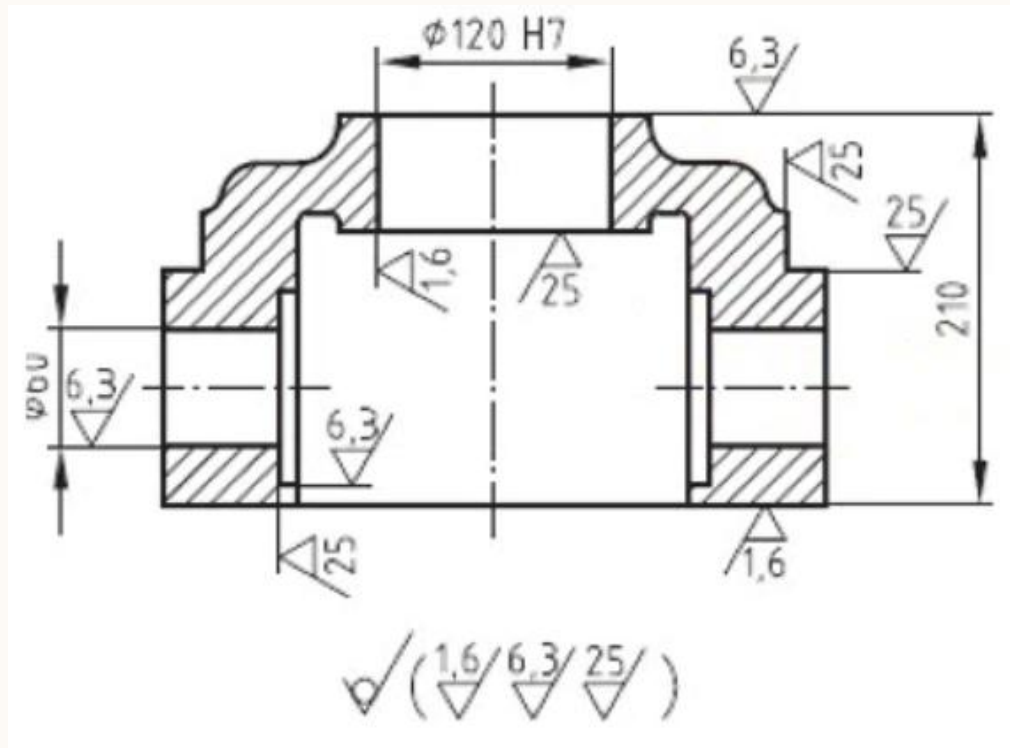


روش مثلی

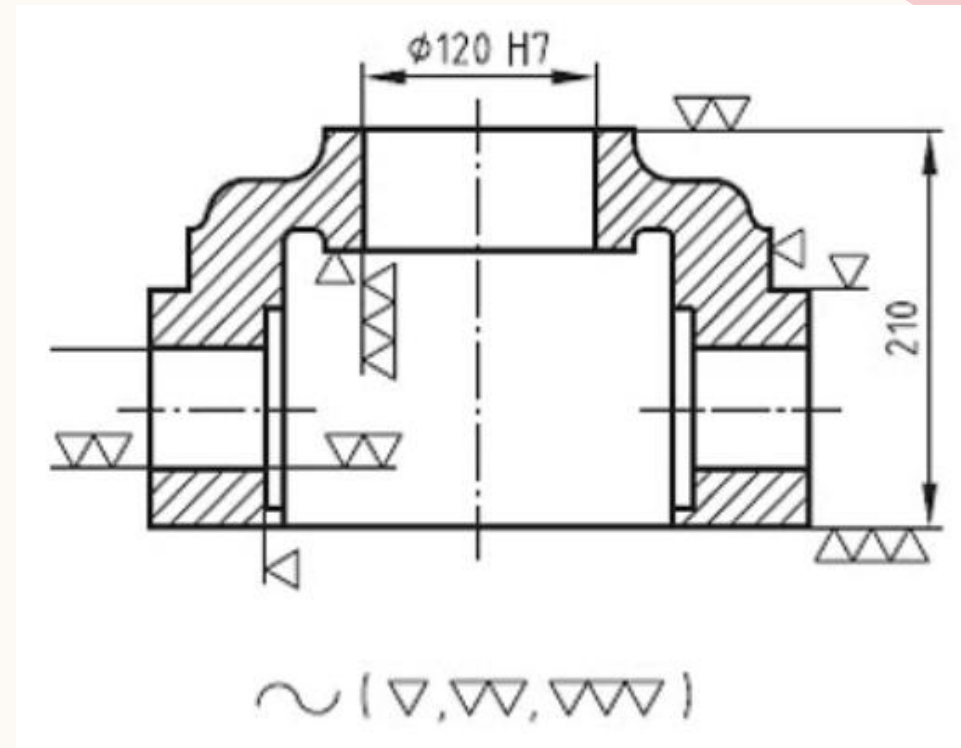

• روش رادیکالی

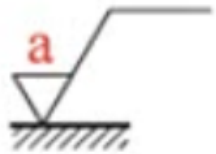


میزان زبری به روش Ra بر حسب میکرون و یا شاخص N

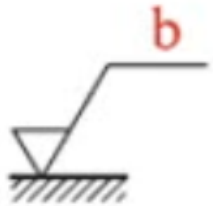


روش تولید سطح مد نظر




فاصله مرجع یا طول نمونه (معمولا بر حسب mm)

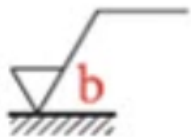

جهت خواب سطح (جهت تولید)

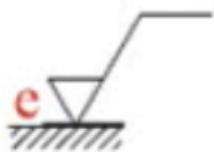

مقدار براده برداری لازم به mm

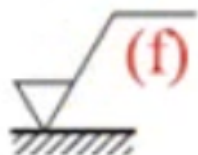

سایر کمیت های اندازه گیری زبری مثل Rz

پارامترهای روش رادیکالی




علامت اصلی



اشاره به مقدار
حداکثری زبری



اشاره به عملیات
خاص

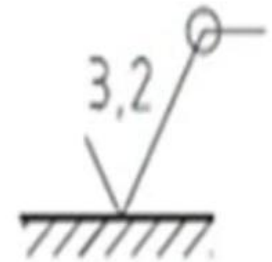


اشاره به
یکسان بودن زبری
در تمام سطوح


پارامترهای روش رادیکالی




غیر مجازبودن
عملیات براده‌برداری
حداکثر زبری ۳.۲

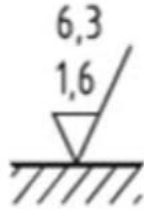



اشاره به مقدار
بازه مجاز زبری
حد فوقانی ۶.۳
حد تحتانی ۱.۶

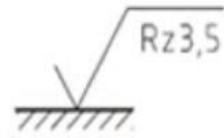

 


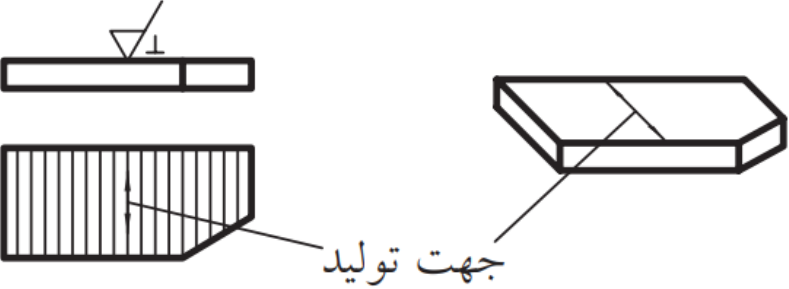

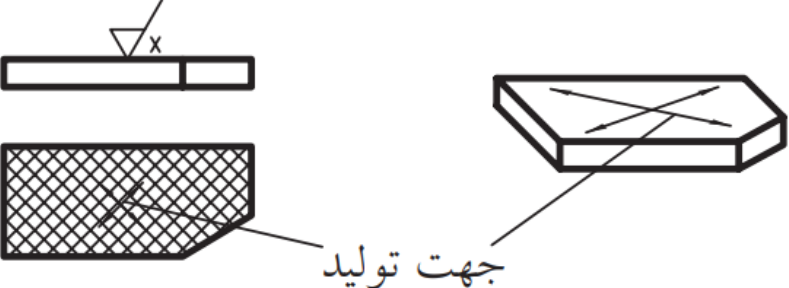
حداکثر زبری در
معیار Rz
سطح ممکن است
به هر روشی تولید
شده باشد

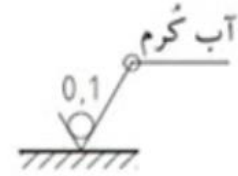




حد فوقانی زبری
۰.۱ بدون
براده‌برداری
آب کرم برای تمام
سطوح

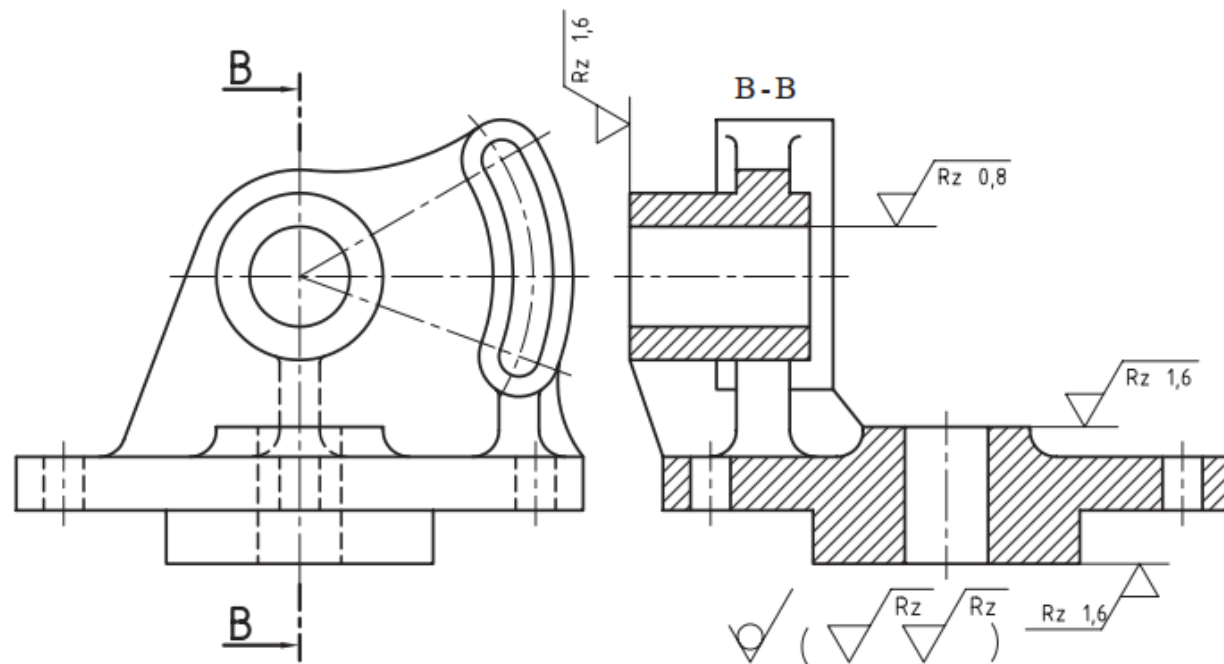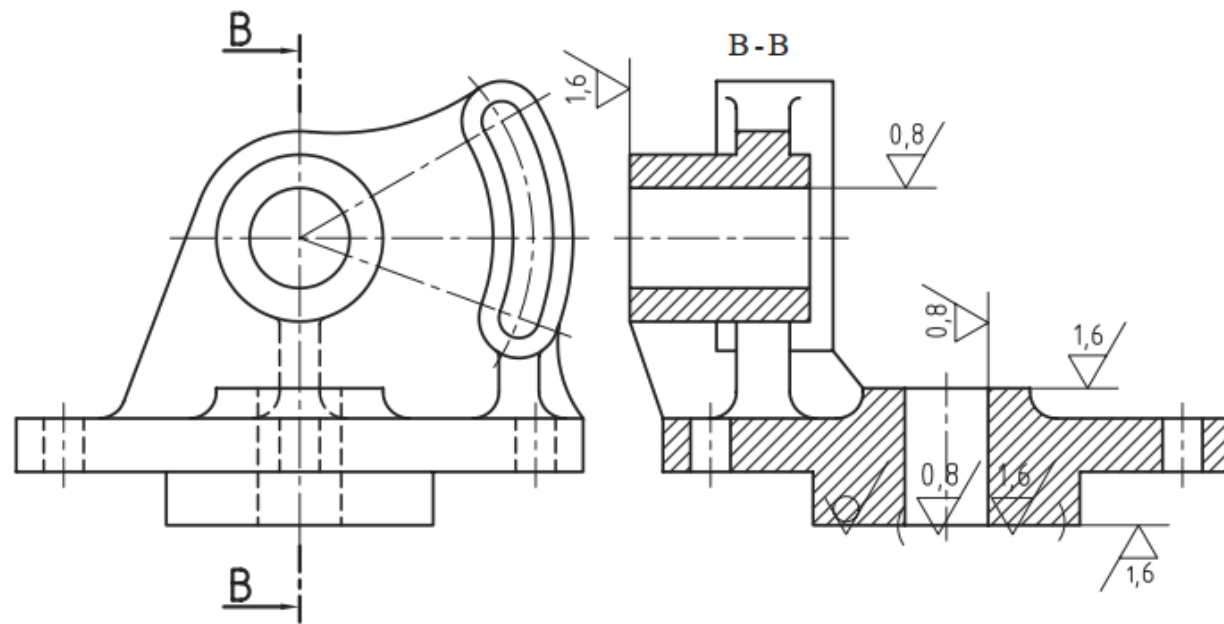

جهت شیار (روش تولید)

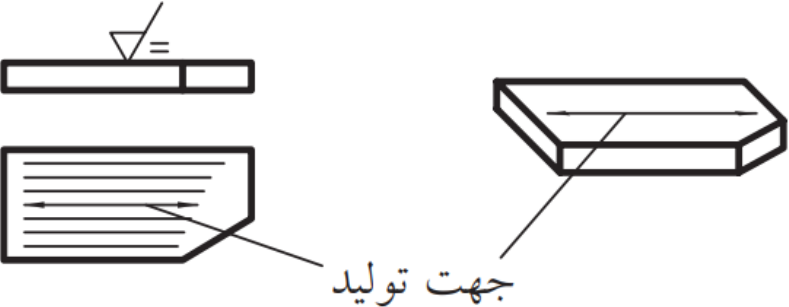
<p>علامت جهت تولید برای حالتی که جهت تولید موازی با سطحی است که علامت برای آن به کار رفته است.</p>		
<p>برای حالتی که جهت تولید عمود بر سطحی است که علامت برای آن گذاشته شده است.</p>		
<p>برای حالتی که جهت تولید نسبت به سطحی است که علامت برای آن به کار رفته است حالت ضربدری دارد.</p>		

جهت شیار (روش تولید)
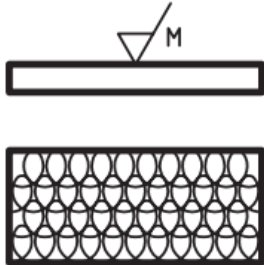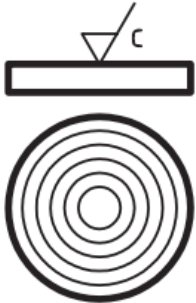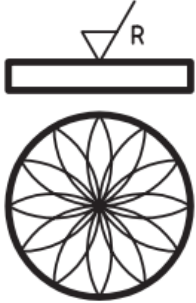
<p>جهت چندتایی است یعنی سطح در جهات مختلف تولید می شود و به عبارت دیگر وسیله براده برداری حرکتی مرکب است.</p>	<p>M</p>	
<p>جهت تولید نسبت به مرکز صفحه حالتی تقریباً دایره ای دارد.</p>	<p>C</p>	
<p>جهت تولید نسبت به مرکز صفحه حالتی تقریباً شعاعی دارد.</p>	<p>R</p>	

عدد زبری



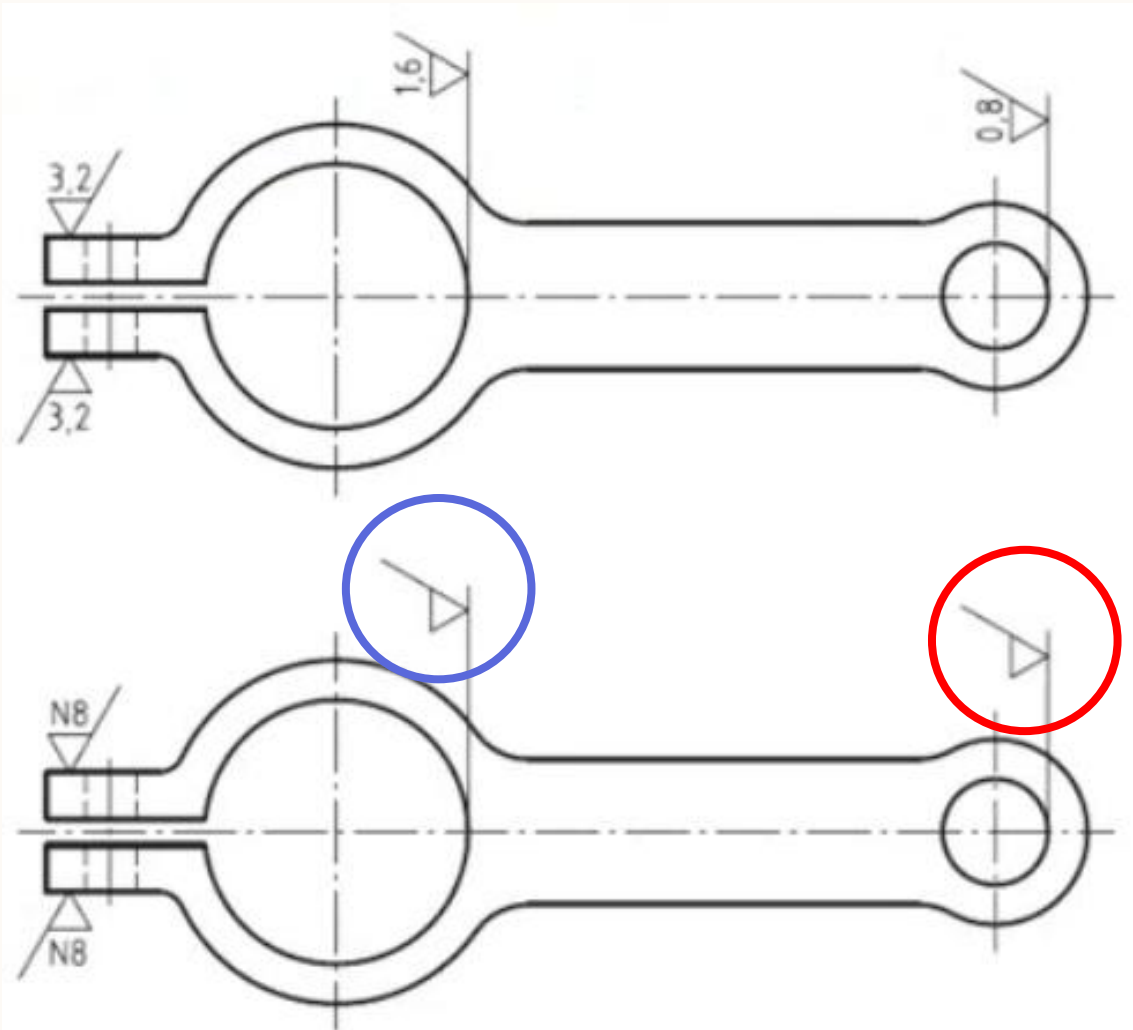


استاندارد ISO مقادیر زبری Ra را طبق جدول معرفی کرده است. این جدول بر اساس تکنولوژی روز در ۱۲ درجه زبری مرتب شده است. ستون سمت راست، درجات زبری را از N1 تا N12 نشان میدهد. در ستون وسط مقدار یا اندازه زبری بر حسب میکرون اینچ (μ'') دیده میشود. ستون سمت چپ مقادیر زبری بر حسب میکرومتر (μm) است.















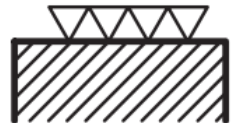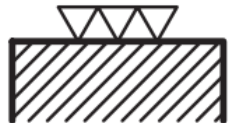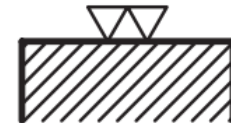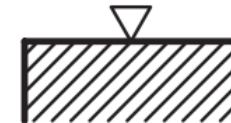

































مقدار زبری Ra		عدد درجه زبری
میکرون متر μm	میکرون اینچ μ''	
50	2000	N12
25	1000	N11
12,5	500	N10
6,3	250	N9
3,2	125	N8
1,6	63	N7
0,8	32	N6
0,4	16	N5
0,2	8	N4
0,1	4	N3
0,05	2	N2
0,025	1	N1

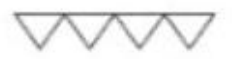
علائم کیفیت سطح به روش مثلث طبق استاندارد DIN 3141

علائم پرداخت سطح به روش مثلث از علائم پرداخت سطح در استاندارد DIN قدیم آلمان است. در این روش از مثلث به عنوان علائم پایه (مبنا) استفاده میشود. این روش به عنوان استاندارد پرداخت سطح در نقشه های صنعتی ایران مورد استفاده قرار میگرفت و به همین دلیل امروزه هنوز نقشه های زیادی در صنایع ایران وجود دارد که در آنها از این علائم استفاده شده است.


	سطح به همان صورتی که تولید شده باقی می ماند. این علامت بیانگر آن است که تولید سطح با دقت بیشتری انجام شود.
	تولید سطح با پرداخت خشن
	تولید سطح با پرداخت خوب
	تولید سطح با پرداخت خیلی خوب
	تولید سطح با پرداخت عالی

علامت پرداخت سطح					
عمق خطوط به جا مانده در اثر براده برداری	0,4-1 μ 16-40 μ"	2,5-16 μ 100-640 μ"	10-40 μ 400-1600 μ"	25-160 μ 1000-6400 μ"	
نامگذاری سطح	کاملاً پرداخت	سطح خیلی صاف	سطح صاف	سطح خشن	
وضعیت از نظر تشخیص	با چشم دیده نمی شوند	با چشم دیده نمی شوند	خطوط با دست حس نمی شوند و با چشم دیده می شوند	خطوط با دست حس و با چشم دیده می شوند	
برخی روش های تولید	سنگ زدن دقیق سایش با پارچه	سنگ زدن	تراشکاری دقیق فرزکاری دقیق	نورد ریخته گری در قالب فلزی	


روش مثلث‌ها	Ra (μm)	Rz (μm)	N
~			-
	50/ 	 Rz160	N12/ 
	25/ 	 Rz80	N11/ 
	12,5/ 	 Rz40	N10/ 
	6,3/ 	 Rz25	N9/ 
	3,2/ 	 Rz12,5	N8/ 
	1,6/ 	 Rz6,3	N7/ 
	0,8/ 	 Rz3,15	N6/ 
	0,4/ 	 Rz1,6	N5/ 
	0,2/ 	 Rz0,8	N4/ 
	0,1/ 	 Rz0,4	N3/ 
	0,05/ 	 Rz0,2	N2/ 
	0,025/ 	 Rz0,16	N1/ 

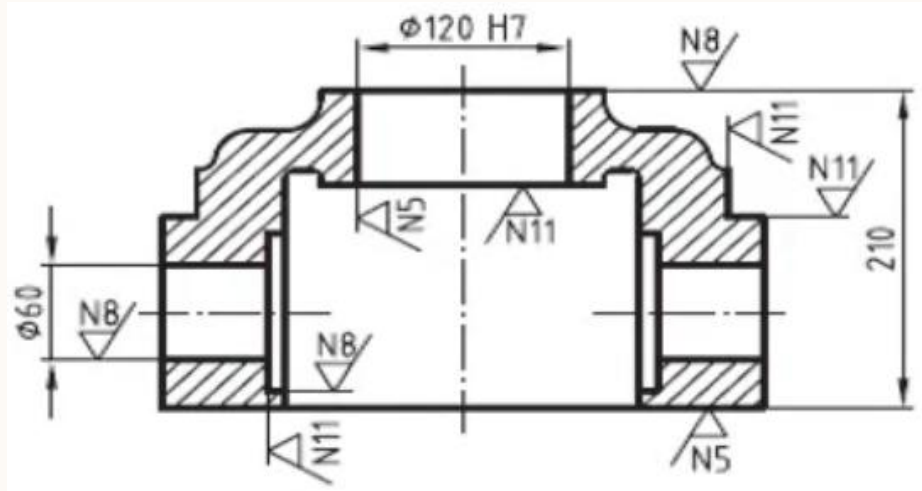

✓ (▽, ▽, ▽)

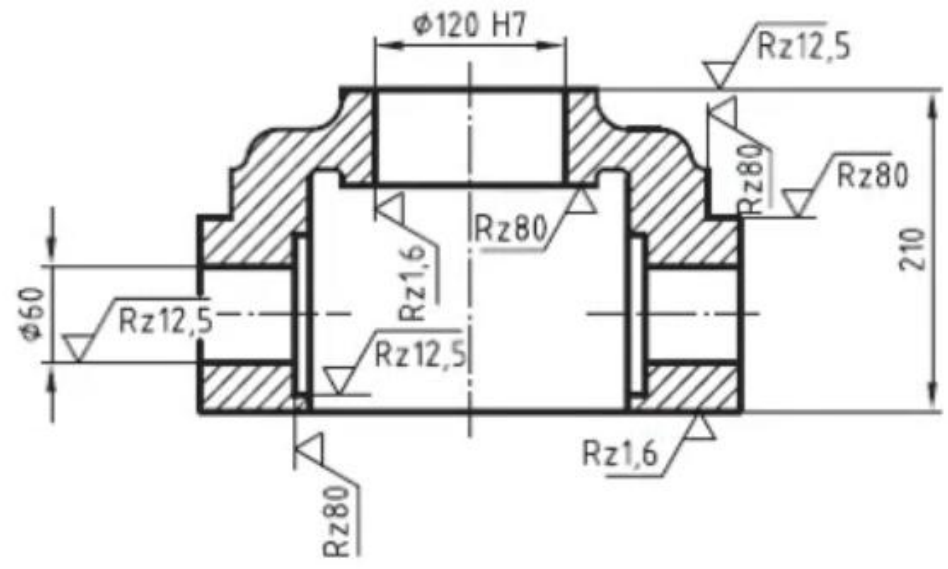

✓ (▽ $\sqrt{Rz1,6}$, ▽ $\sqrt{Rz12,5}$, ▽ $\sqrt{Rz80}$)

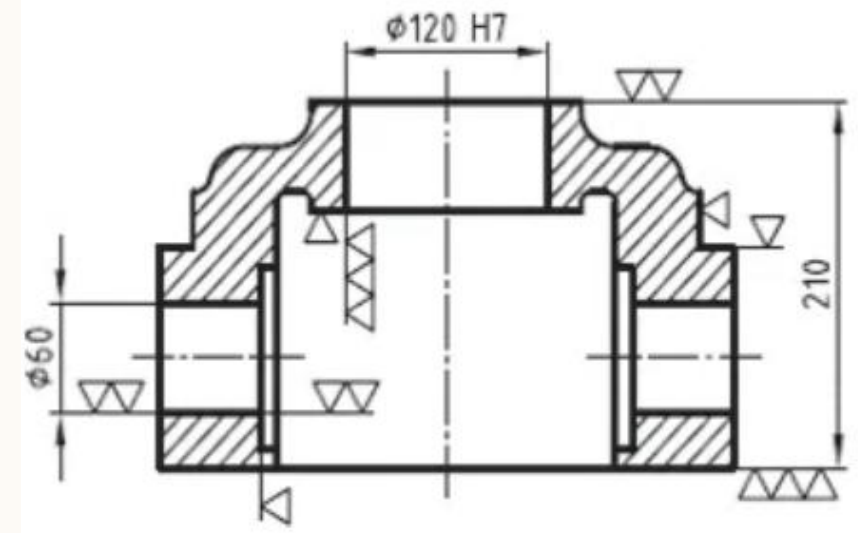


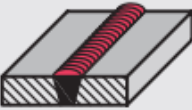
~ (▽, ▽, ▽)

جوشکاری

- اتصال بین دو قطعه ی همجنس در حالت خمیری یا مذابی موضعی را جوشکاری گویند.
- با توجه به تعداد زیاد فرآیندهای جوشکاری و انواع گوناگون اتصالات، به نقشه هایی نیاز است تا سازنده بتواند بر اساس علائم و مشخصات جوش، طبق استاندارد نقطه نظرات و خواسته های طراح را برای ساخت یک سازه اعمال کند و همچنین اتصالات جوشکاری، نحوه ی نمایش علائم شماتیک در نقشه کشی طبق استاندارد ISO 2553- (E) بیان کند.















∩		جوش لب‌به‌لب (ذوب دو لبه‌ی برآمده باعث اتصال دو جسم می‌شود)
		جوش لب‌به‌لب با مقطع مربع
∨		جوش جناغی یک‌طرفه
∟		جوش نیم جناغی یک‌طرفه
Y		جوش جناغی یک‌طرفه با ریشه
└		جوش نیم جناغی یک‌طرفه با ریشه
┌		جوش U (لاله‌ای) (ناودانی) یک‌طرفه با ریشه
┐		جوش J (نیم لاله‌ای) یک‌طرفه با ریشه


		<p>جوش پشت</p>
		<p>جوش گوشه‌ای</p>
		<p>جوش شکافی (پرچی)</p>
		<p>نقطه جوش (جوش نقطه‌ای)</p>
		<p>درز جوش</p>
		<p>جوش مایل</p>
		<p>جوش یک طرفه‌ی مایل</p>
		<p>جوش لبه</p>

- در صورت نیاز به جوشکاری در دو طرف و درز جوش از علائم مرکب استفاده میشود. جدول زیر نمونه هایی از این نوع علائم را نشان می دهد


X		جوش جناغی دوطرفه (X)	۱
K		جوش نیم جناغی دوطرفه	۲
Y		جوش جناغی دوطرفه با ریشه	۳
K		جوش نیم جناغی دوطرفه با ریشه	۴
U		جوش U (لاله‌ای) (ناودانی) دوطرفه	۵

- علائم کمکی برای خط جوش هایی که سطح رویی آنها به صورت محدب (\approx) یا خط جوش هایی که باید پس از جوشکاری سنگ زده شود، با خط مستقیم (-) نشان داده میشوند، مورد استفاده قرار میگیرند.

		جوش جناغی یک طرفه با سطح تخت	۱
		جوش جناغی دو طرفه با سطح محدب	۲
		جوش گوشه‌ای مقعر	۳
		جوش جناغی یک طرفه با جوش پشت دارای سطح تخت	۴
		جوش جناغی یک طرفه با ریشه و جوش پشت	۵
		جوش جناغی یک طرفه با سطح	۶

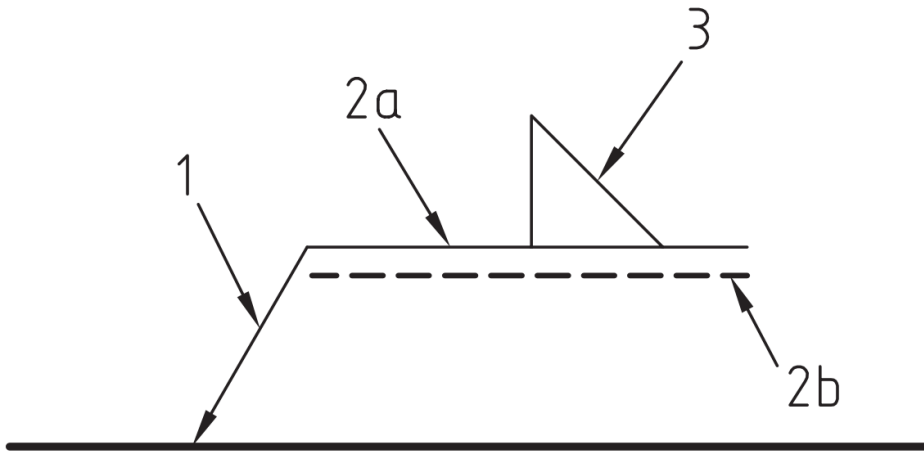

1. خط پیکان (خط راهنما) نسبت به لبه جوش باید به طور مایل رسم شود.
2. خط مرجع خط نازک ممتدی است که باید نسبت به خط درز جوش (وضعیت اصلی نقشه) به صورت افقی و در صورت لزوم عمودی کشیده شود.
3. علامت جوش (به شکل مثلث) بالای خط مرجع اگر روی اتصال جوش را نشان دهد اتصال قابل دیداست. (شکل روبه رو)

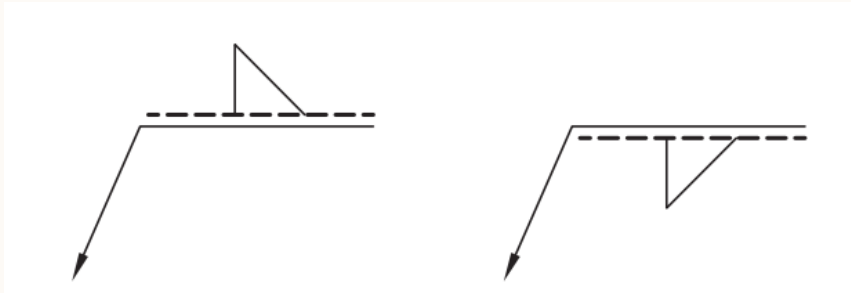


- علامت جوش روی خط چین اگر علامت جوش روی خط چین باشد، منظور این است که عملیات جوشکاری روی طرف مقابل خط راهنما انجام میشود و به عبارتی اتصال قابل دید نیست.



- اگر اتصال متقارن باشد خط مرجع ندید حذف میگردد. شکل روبه رو نحوه قرار گرفتن علامت جوش را نشان میدهد.


درز جوش

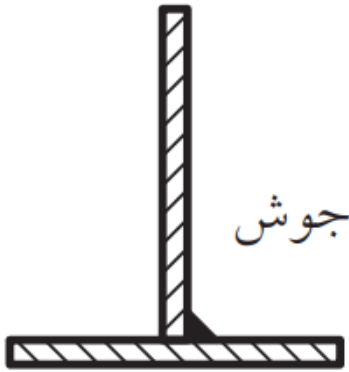

A=درز جوش





خط پیکان روی درز جوش








طرف مقابل

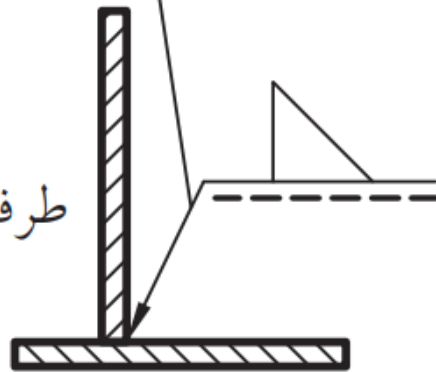



خط پیکان طرف مقابل

سمت درز جوش

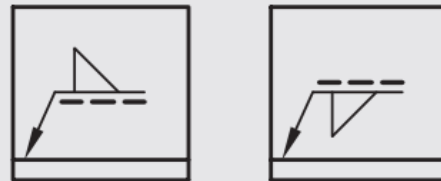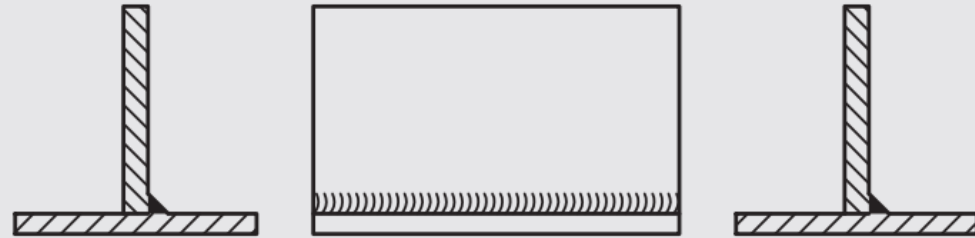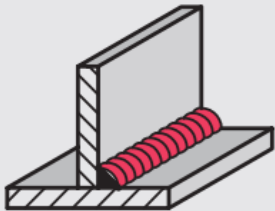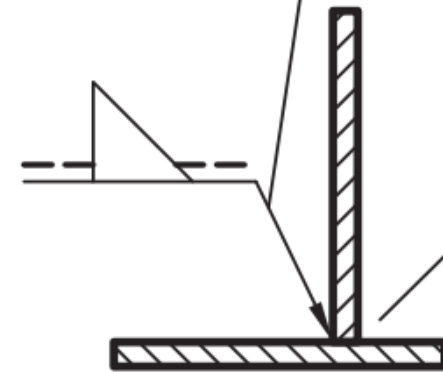


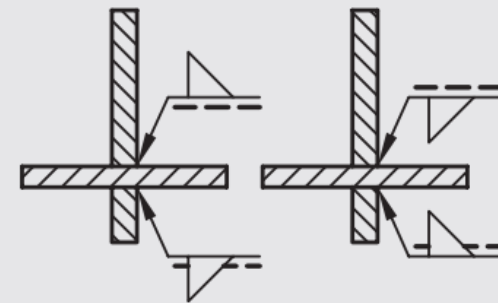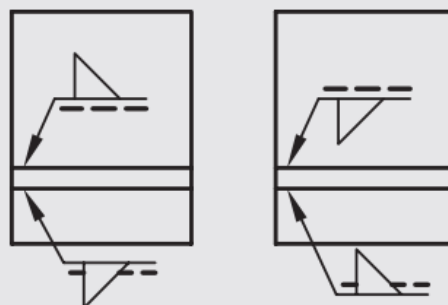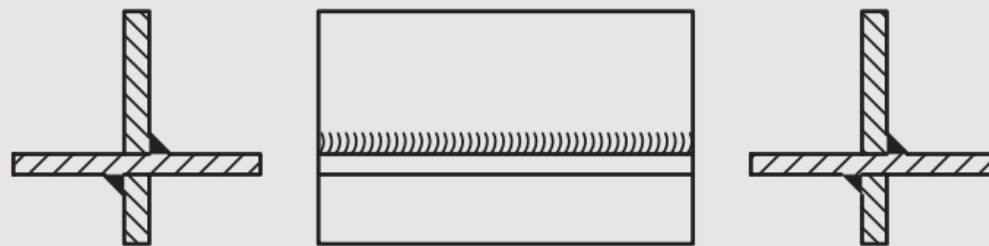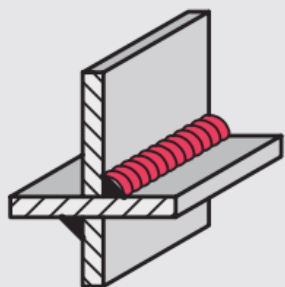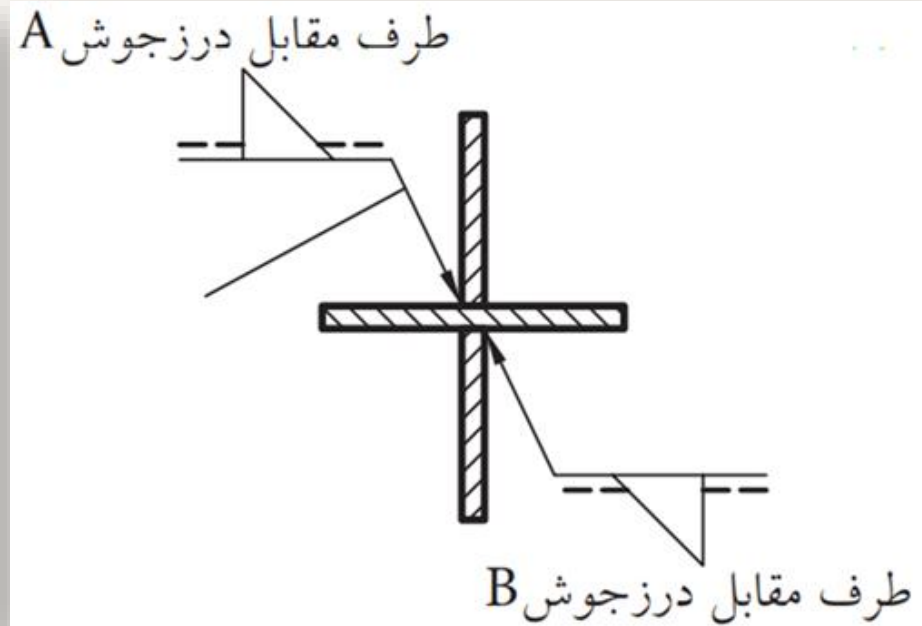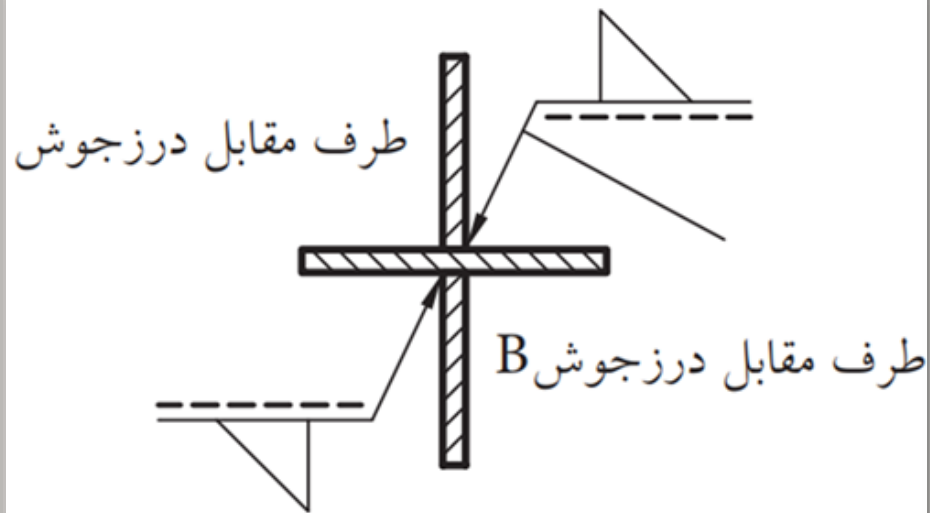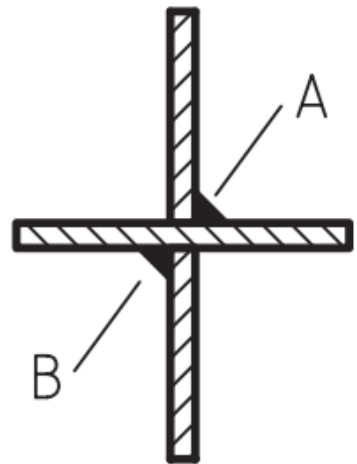


نمایش ضخامت یا ابعاد جوش

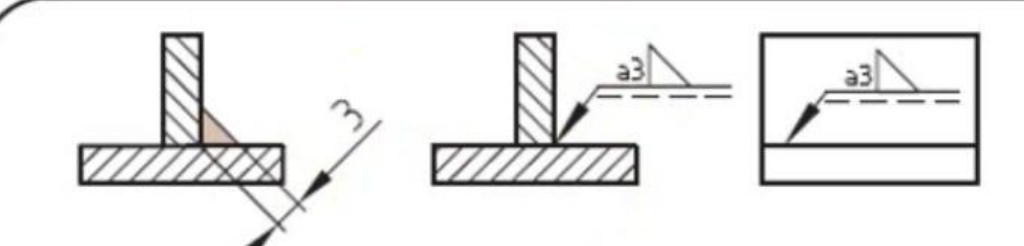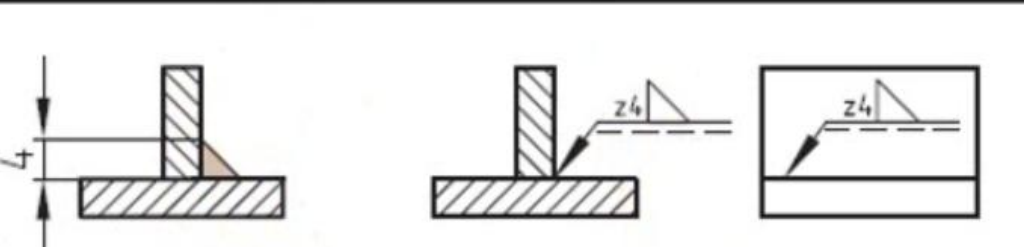	$a=3\text{mm}$
	$z=4\text{mm}$

ضخامت درزجوش

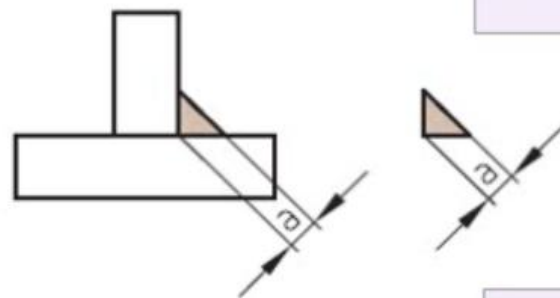


ضخامت پایه درزجوش

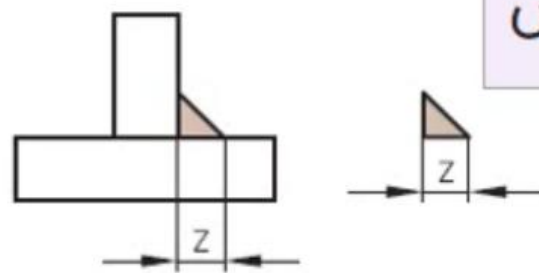







$$z = a\sqrt{2}$$

- چنانچه به نفوذ جوش نیاز باشد، آنرا با S نشان میدهند.



$$S = a + e$$

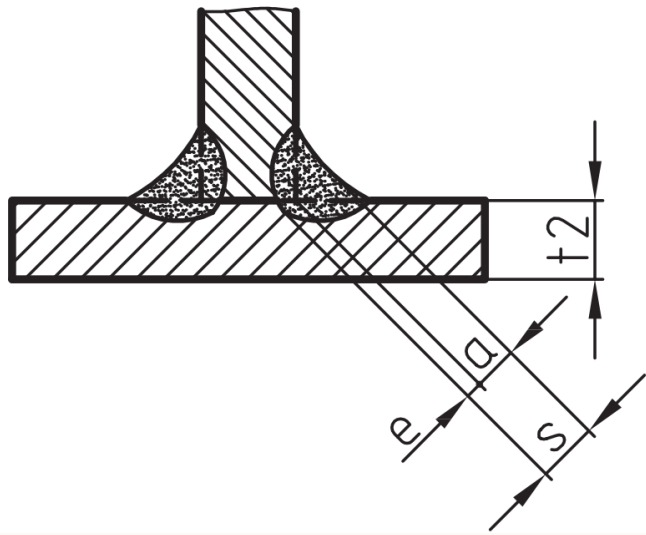

- نماد جوش دورتادور با اضافه کردن یک دایره کامل انتهای پیکان

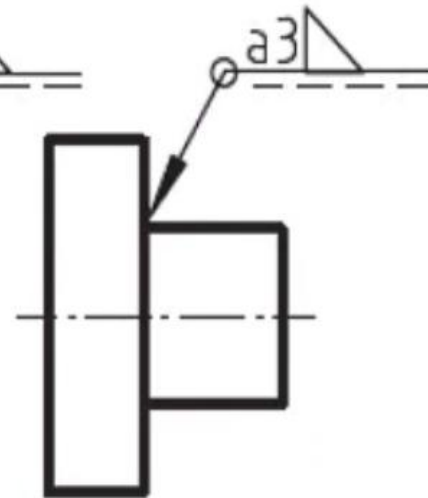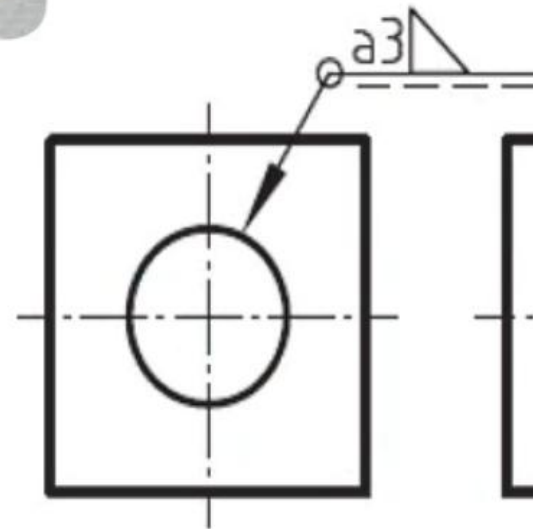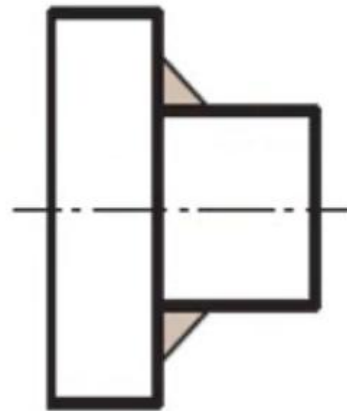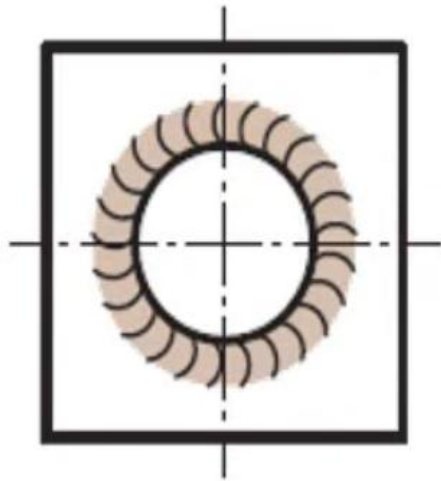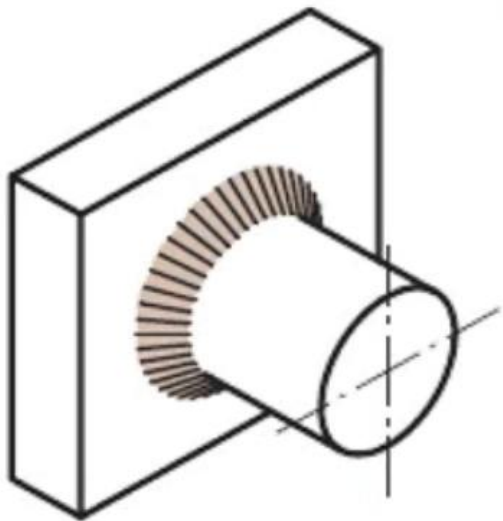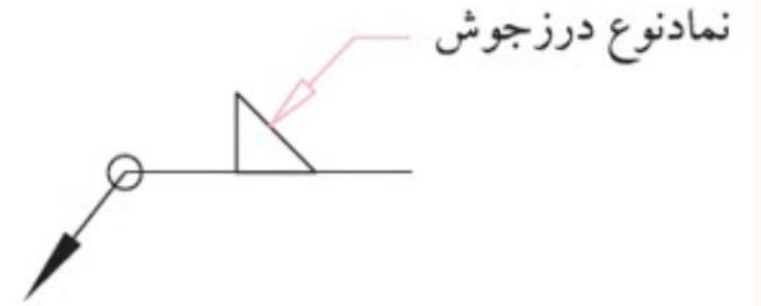

نمایش درز جوش غیر ممتد





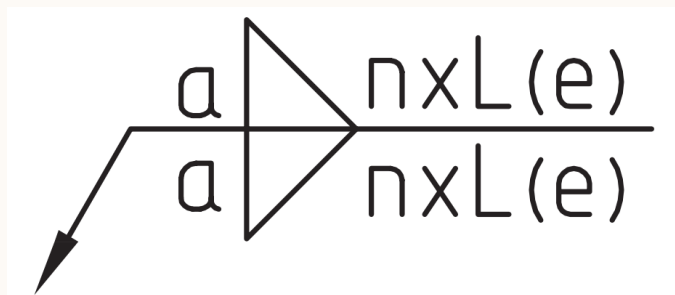
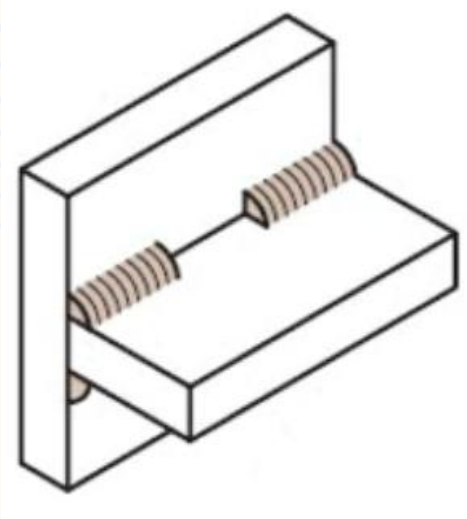



n = تعداد تکه جوش ها

l = طول تکه جوش غیر ممتد (ناپیوسته)


e = فاصله ی دو تکه جوش است که باید در داخل

پرانتز نوشته شود.

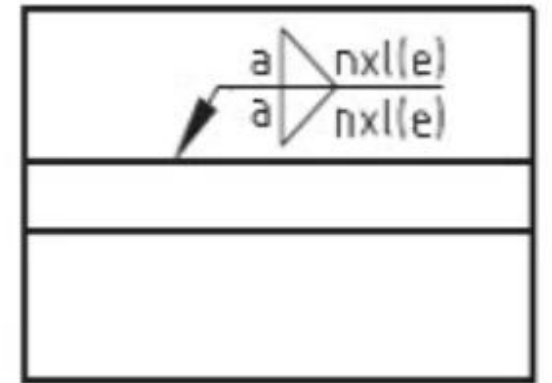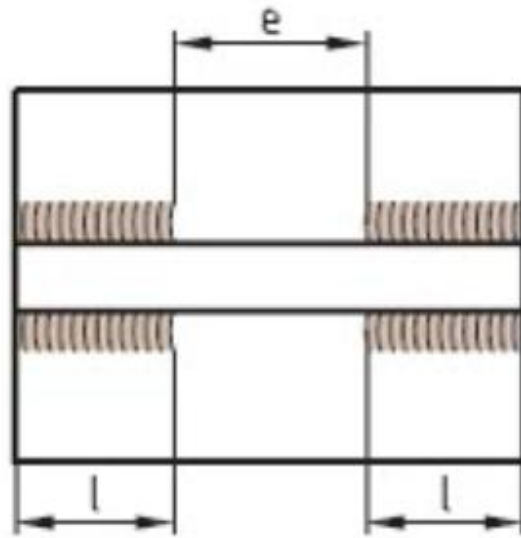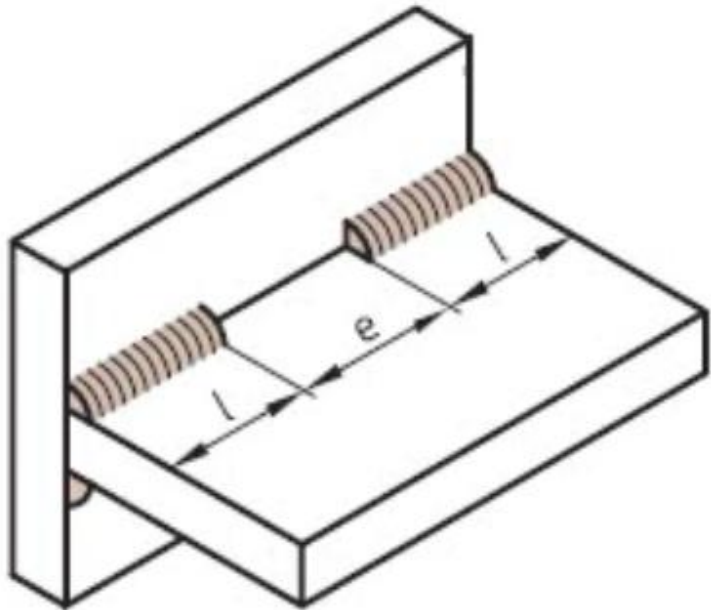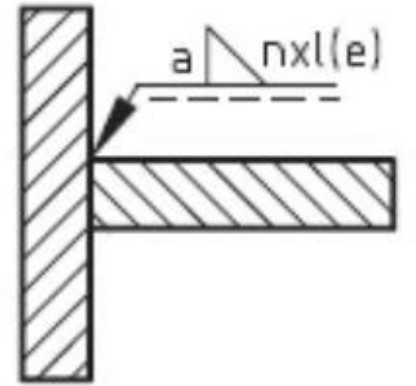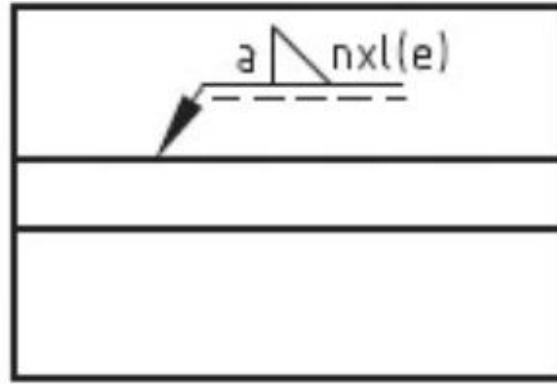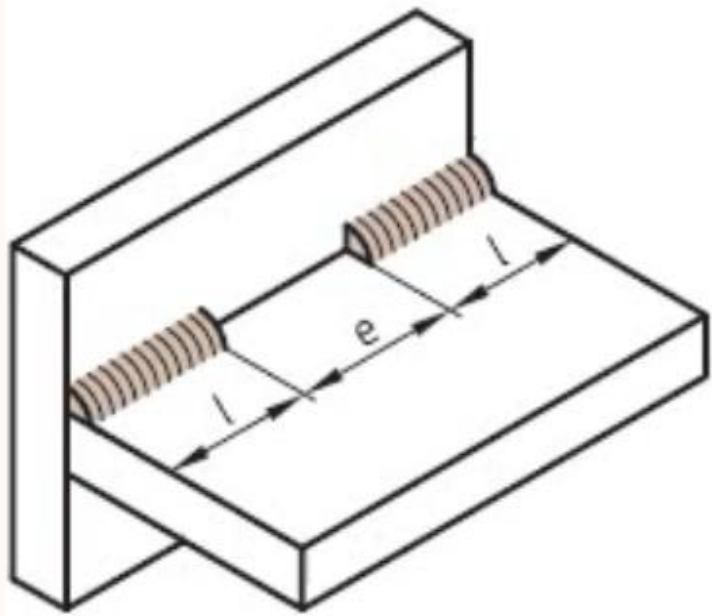


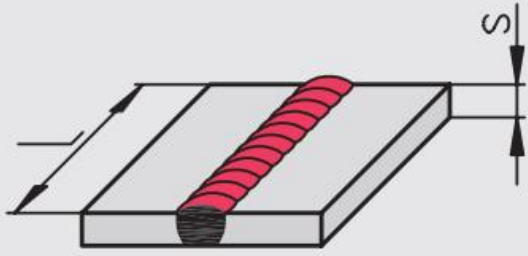


$S =$ حداقل اندازه از سطح قطعه تا سطح پایینی که جوش نفوذ دارد.

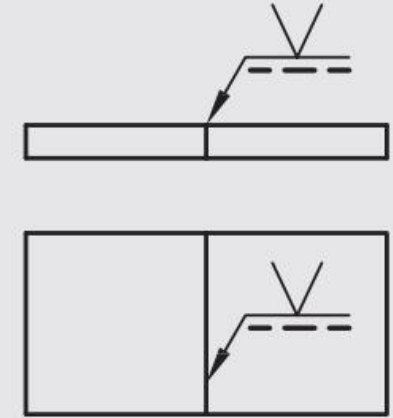


جوش جناغی یک طرفه ی V شکل (لب به لب)

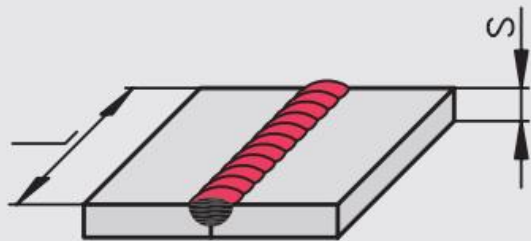

$S =$ حداقل اندازه از سطح قطعه تا سطح پایینی که جوش نفوذ دارد.


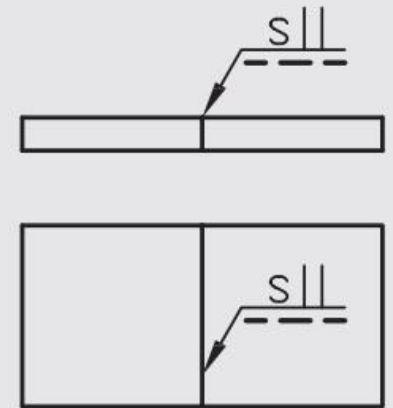


لب به لب

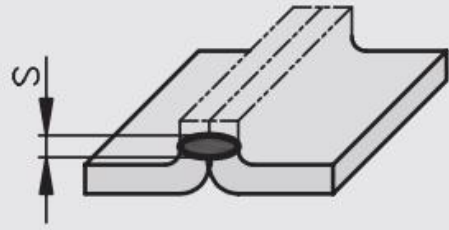

جوش لب‌به‌لب (دولب برآمده)

$S =$ حداقل اندازه از سطح شروع جوش تا سطحی که جوش نفوذ دارد.

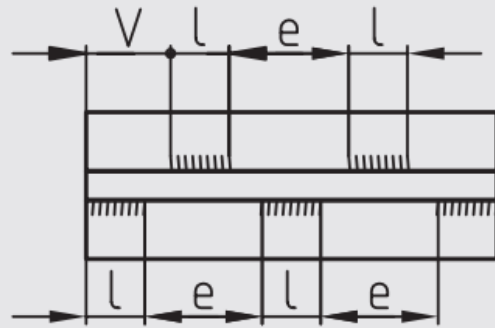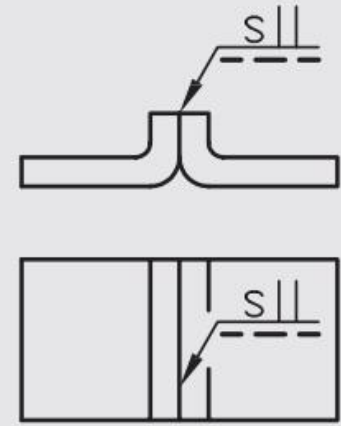

جوش گوشه‌ای منقطع زیگزاک
 $V =$ فاصله‌ی لبه‌ی نقطه جوش تا لبه‌ی کار

$a =$ ارتفاع جوش


$z =$ طول قاعده


$L =$ طول تکه جوش

$e =$ فاصله بین دو تکه جوش

$n =$ تعداد تکه جوش‌ها

$Z =$ علامت زیگزاک

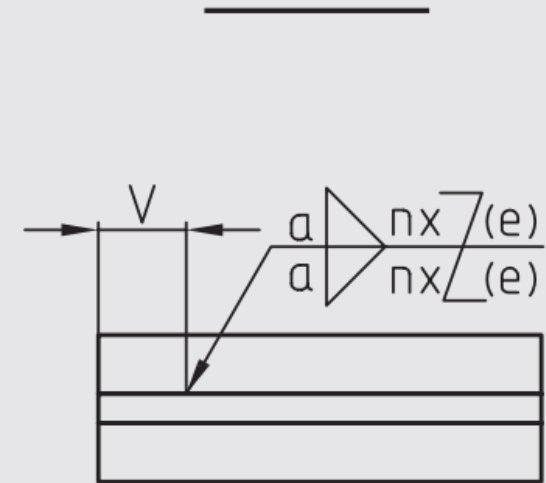

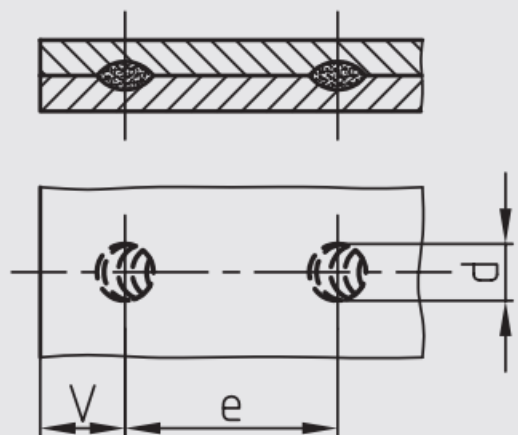

نقطه جوش



$d =$ قطعه جوش نقطه‌ای

$e =$ فاصله‌ی مرکز تا مرکز نقطه جوش

$n =$ تعداد نقطه جوش

$v =$ فاصله‌ی مرکز نقطه جوش تا لبه‌ی

کار

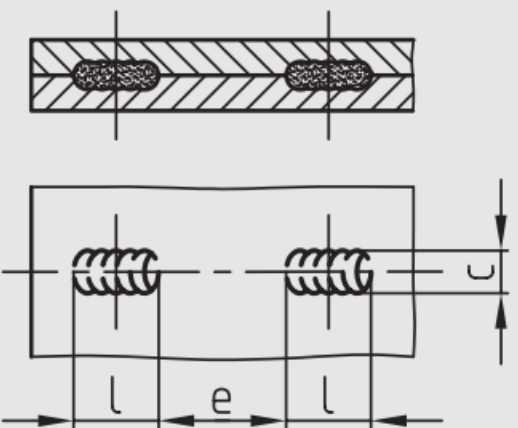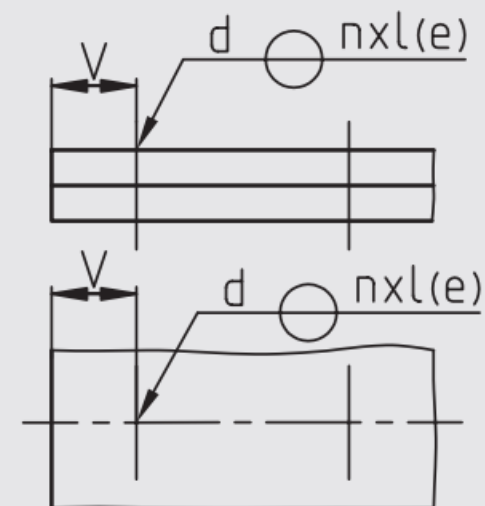


جوش نواری منقطع

$c =$ عرض نوار جوش

$L =$ طول نوار جوش

$e =$ فاصله‌ی بین دو نوار جوش

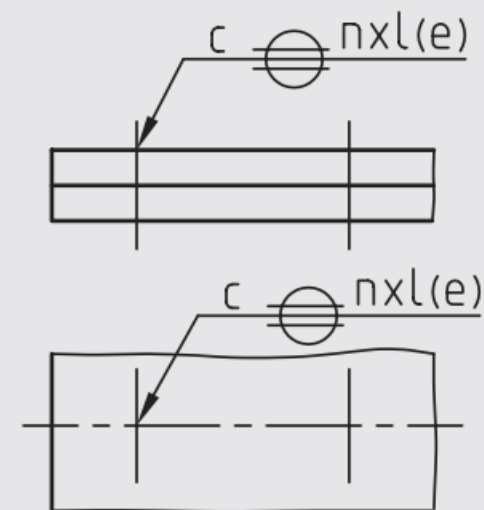

تعیین نوع جوشکاری به صورت دقیق



یاتاقان ها

یاتاقان ها محل استقرار و تکیه گاه (نشیمنگاه) زبانه ی شافت ها، محورها و قطعات متحرک هستند و وظیفه ی تحمل و راهنمایی آنها را برعهده دارند.

- یاتاقان ها با توجه به کاربردشان به دو دسته ی عمده تقسیم میشوند

یاتاقان های غلتشی




یاتاقان های لغزشی



یاتاقان های لغزشی (ثابت)



در یاتاقان های لغزشی محور در داخل سوراخ یاتاقان قرار میگیرد و به علت لغزیدن محور در سطح یاتاقان، اصطکاک لغزشی به وجود می آید. با قرار دادن لایه ای از روغن بین زبانه ی محور و یاتاقان میتوان اصطکاک را به مقدار قابل توجهی کاهش داد.

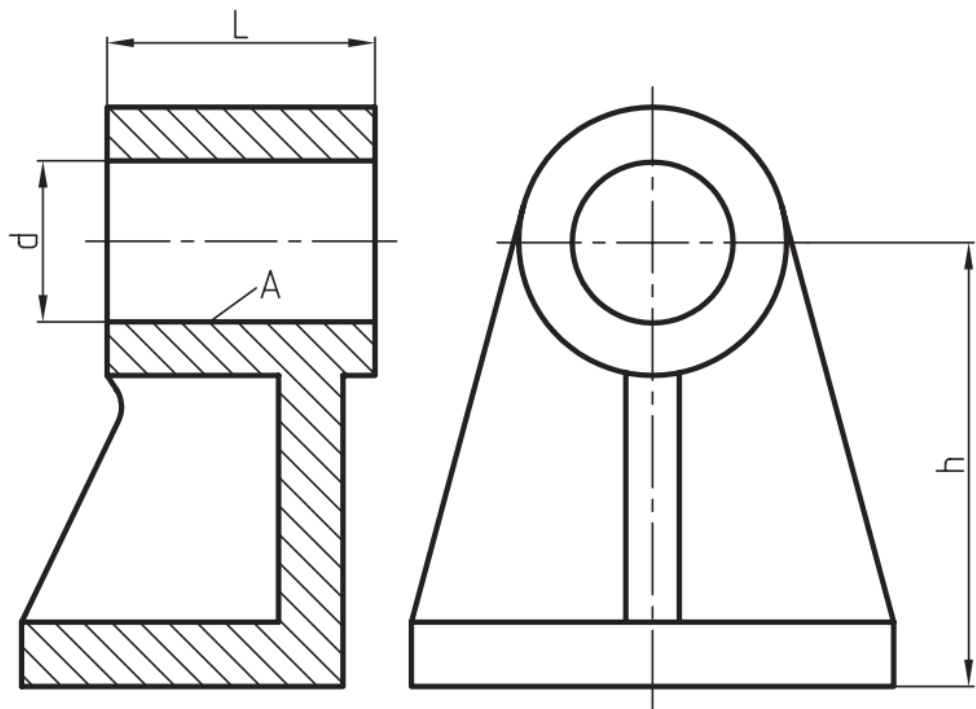

$$A = \text{سطح یاتاقان}$$



$$d = \text{قطر سوراخ یاتاقان}$$

$$L = \text{طول یاتاقان}$$

$$h = \text{ارتفاع یاتاقان}$$


$$r = \text{نقطه}$$

- یاتاقان های لغزشی در انواع بوشدار، بدون بوش و دو تکه ساخته میشوند. یاتاقان های بوشی در فرمهای C, F طبق استاندارد ساخته میشوند.

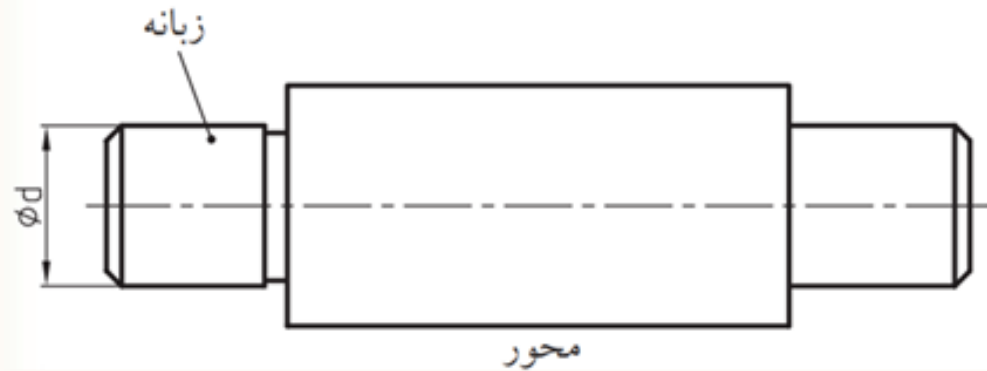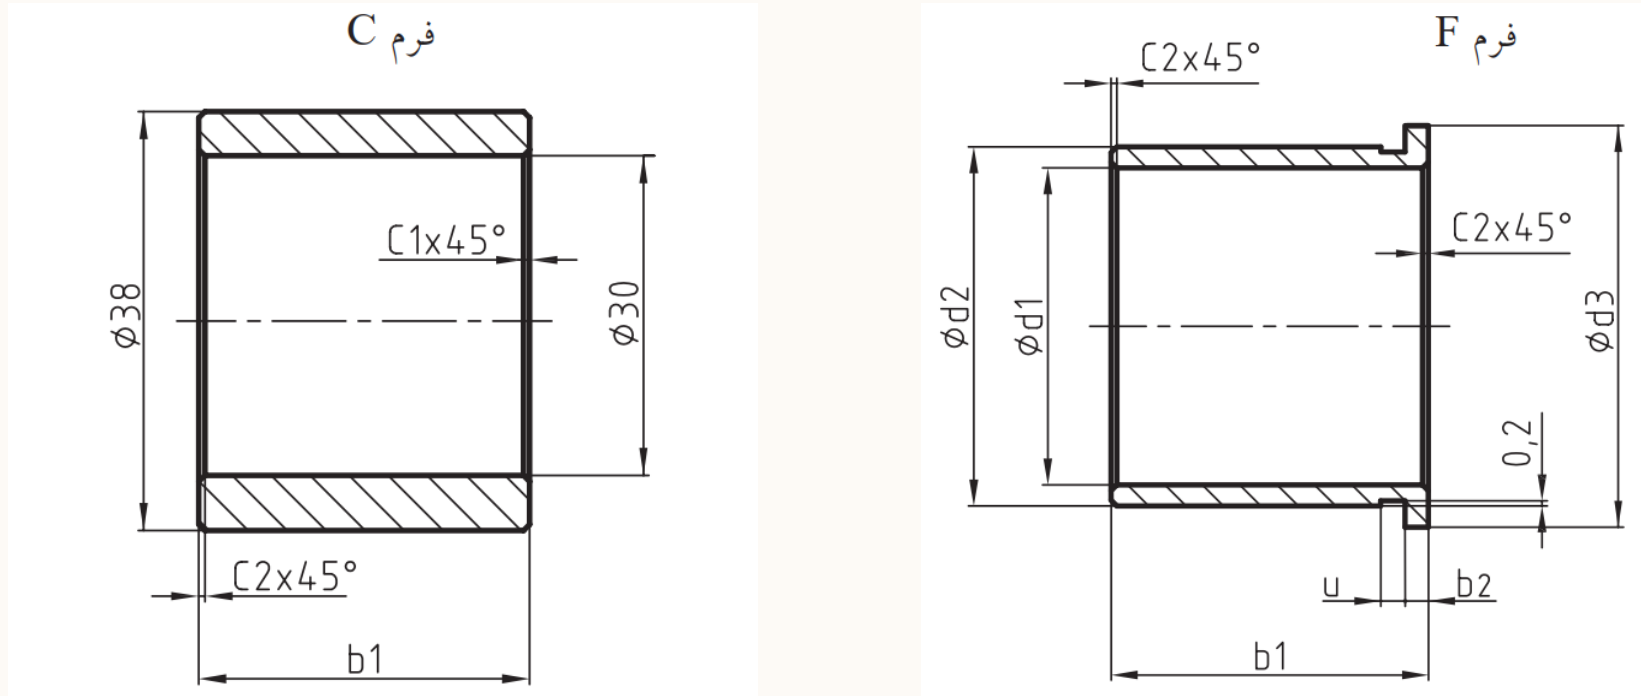


یاتاقان های غلتشی (بیرینگ)

- چنانچه بین محور و یاتاقان قطعات گردنده‌ای به شکل کره، استوانه و یا مخروط قرار گیرند، اصطکاک لغزشی آن به اصطکاک غلتشی تبدیل میشود. به چنین یاتاقان هایی، یاتاقان های غلتشی گویند.
- یاتاقان های غلتشی دارای اصطکاک کمتری نسبت به یاتاقان های لغزشی (ثابت) در هنگام گردش هستند. یاتاقان های غلتشی (بیرینگ ها) اگر قطعات گردنده کروی باشند، آن ها را بلبرینگ و اگر به شکل استوانه، مخروط ناقص، سوزنی و یا بشکه ای باشند، رولبرینگ گویند.

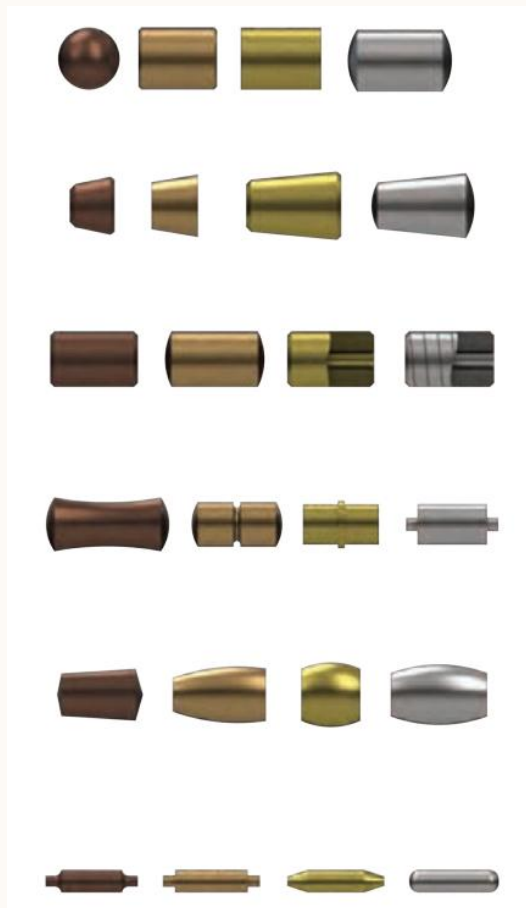

(a)

(b)

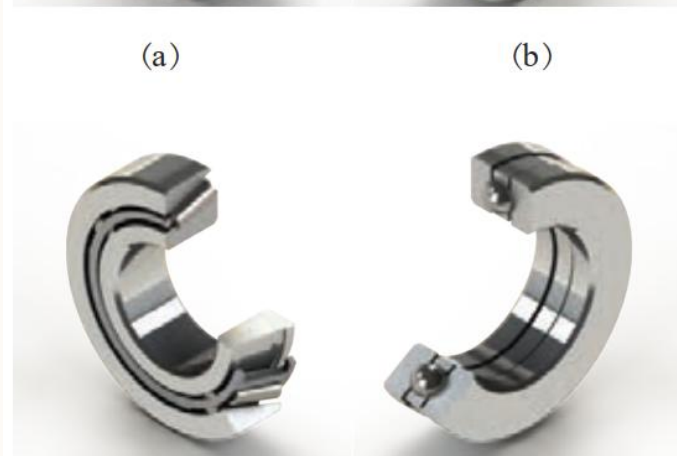


(c)

(d)

- a - بلبرینگ شعاعی
- b - رولبرینگ با غلتک استوانه‌ای
- c - رولبرینگ با غلتک مخروطی
- d - کف گرد (بلبرینگ محوری)

اجزاء تشکیل دهنده ی بیرینگ ها

• یک بیرینگ به طور معمول از چهار قسمت تشکیل میشود.

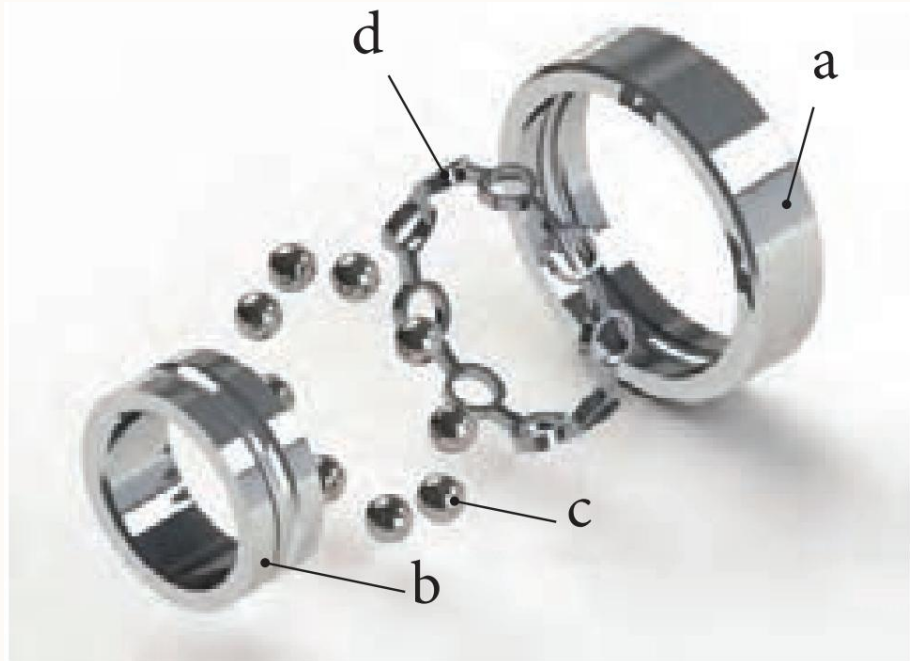

a : رینگ یا پوسته ی خارجی که به آن حلقه ی خارجی نیز گفته میشود.

b : رینگ یا پوسته ی داخلی که به آن حلقه ی داخلی نیز گفته میشود.

c : قطعات گردنده ی (ساچمه ها) که به شکل های کروی، استوانه ای،


مخروطی و بشکه ای ساخته میشوند.

d : غلاف یا قفسه ی نگهدارنده ی قطعات گردنده یا ساچمه ها در

فاصله های معین و ثابت از هم

ترسیم بیرینگ ها در حالت برش

در نقشه کشی، بلبرینگ ها و رولبرینگ ها باید طبق استاندارد دین و ایزو در حالت برش رسم شوند. با وجودی که بیرینگ ها از چند قطعه ساخته میشوند، اما در استانداردهای دین و ایزو جدید به عنوان یک قطعه در نظر گرفته میشوند، بنابراین هاشور پوسته های داخلی و خارجی آنها باید در یک جهت ترسیم شوند. باید توجه داشت که قطعات گردنده (ساچمه ها) جزء بی برش ها محسوب میشوند و برش نمیخورند.

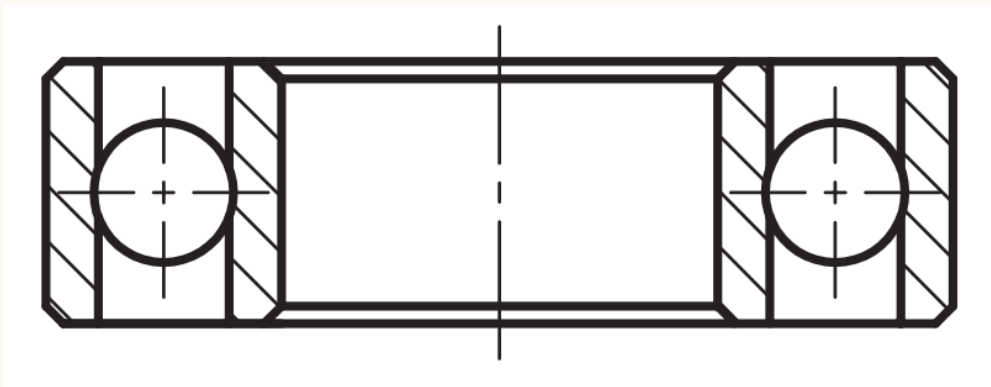



نیروهای وارد شده بر یاتاقان ها، باعث ایجاد اصطکاک بین محور و سطح یاتاقان میشوند. این نیروها در دو جهت یعنی در امتداد شعاع (عمود بر محور) و نیز امتداد محوراثر میکنند. با توجه به نیروهای وارده، یاتاقان ها را به دو دسته ی عمده، یعنی یاتاقان شعاعی و یاتاقان محوری تقسیم بندی کرده اند.

الف) یاتاقان های شعاعی

در یاتاقان های شعاعی جهت اثر نیرو عمود بر محور (در امتداد شعاع) است. این نوع یاتاقان ها می توانند نیروهای شعاعی را تحمل کنند.

ب) یاتاقان های محوری

یاتاقان های محوری یاتاقان هایی هستند که نیروهای محوری را تحمل میکنند. در این نوع یاتاقان ها جهت اثر نیرو در امتداد محور است.

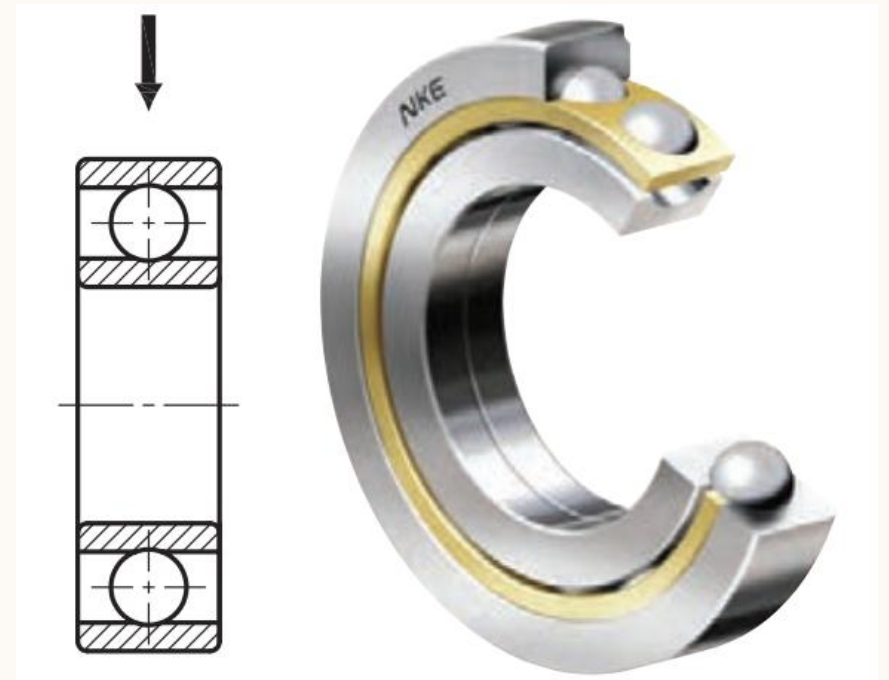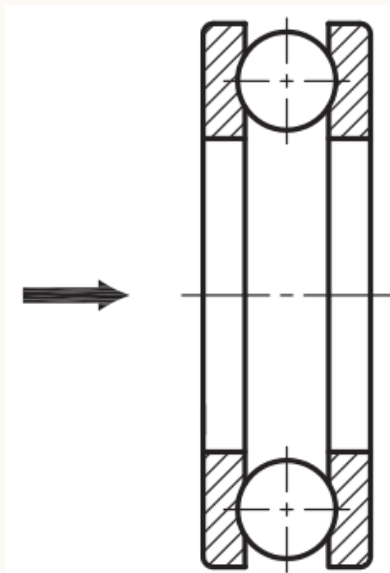

یاتاقان سوزنی



یاتاقان ساچمه‌ای



یاتاقان مخروطی



یاتاقان ساچمه‌ای مایل




یاتاقان ساچمه‌ای دو ردیفه خود تنظیم



یاتاقان بشکته‌ای



یاتاقان بشکته‌ای دو ردیفه خود تنظیم

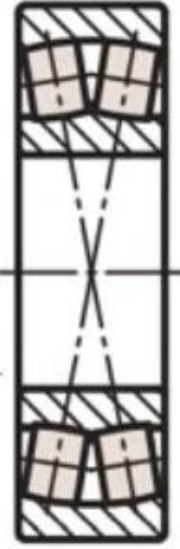

یاتاقان ساچمه‌ای زاویه‌ای







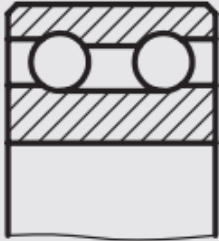


یاتاقان کف گرد



یاتاقان استوانه‌ای

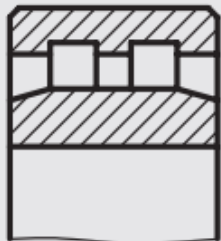

مشخصات یاتاقان‌های غلتشی	یاتاقان‌های شعاعی و محوری		
شرح	یاتاقان‌های سوزنی	بلبرینگ زاویه‌ای	رولربرینگ شیب‌دار محوری
مثال‌های شکلی			
شماره‌های استاندارد دین	DIN617	DIN615	DIN720
رولربرینگ‌های استوانه‌ای		بلبرینگ‌های شیب‌دار	
یک ردیفه	دو ردیفه	یک ردیفه	دو ردیفه
			
DIN5412	DIN5412	DIN628	DIN628

یاتاقان‌های شعاعی - محوری

بلبرینگ و رولبرینگ محوری

بلبرینگ شعاعی

رولبرینگ شعاعی

کف‌گرد یک ردیفه

کف‌گرد دو ردیفه



DIN625

DIN635

DIN711



DIN715

بلبرینگ‌های خودمیزان

غلتک‌دار خودمیزان

رولبرینگ

کف‌گرد دو ردیفه

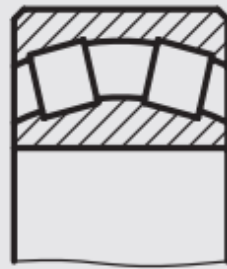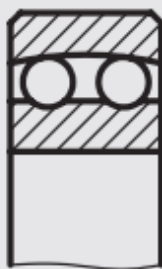






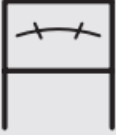





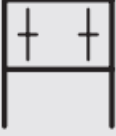

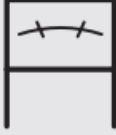


DIN630

DIN635






DIN728

DIN715

جدول علائم شماتیکی بلبرینگ ها و رولبرینگ ها طبق استاندارد DIN ISO 8826-1

تصویر	علائم شماتیکی	تصویر	علائم شماتیکی
<p>بلبرینگ و رولبرینگ شعاعی</p> 		<p>بلبرینگ شعاعی دوردیفه خودمیزان</p> 	
<p>بلبرینگ و رولبرینگ دو ردیفه</p> 		<p>کف گرد</p> 	
<p>بلبرینگ و رولبرینگ شیب دار</p> 		<p>کف گرد دو ردیفه</p> 	
<p>بلبرینگ و رولبرینگ دو ردیفه خودمیزان</p> 		<p>کف گرد خودمیزان</p> 	

• می توان از نمایش اختصاری در نقشه استفاده کرد.

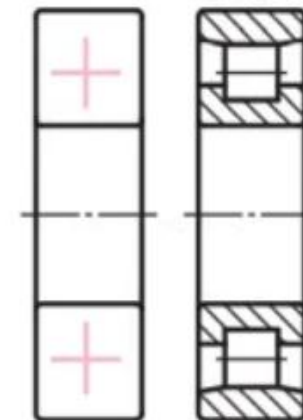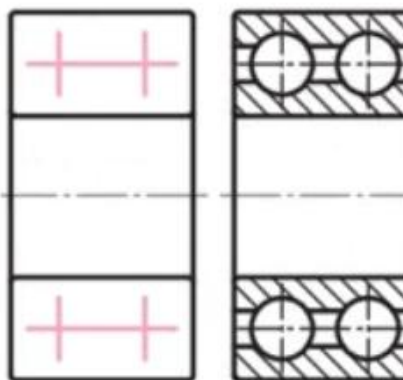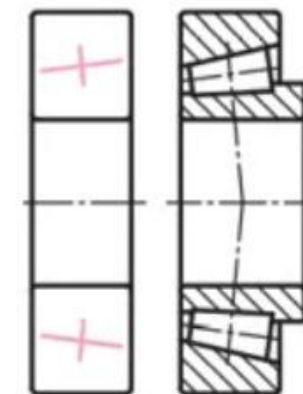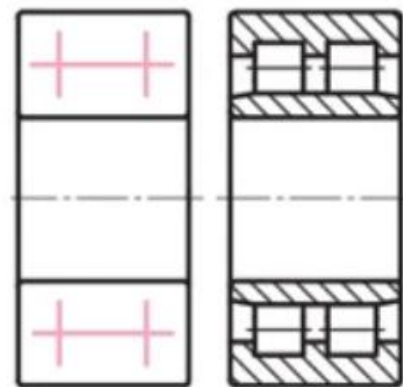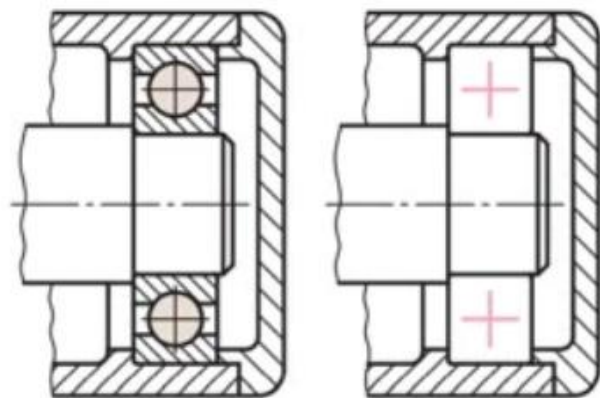


مشخصات یاتاقان غلتشی

مثال برینگ استاندارد

00000

ساختمان یاتاقان ابعاد

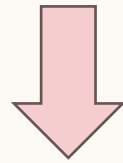


عدد مشخصه سوراخ سری پهنای یاتاقان


00000

سری قطر نوع یاتاقان

نوع یاتاقان

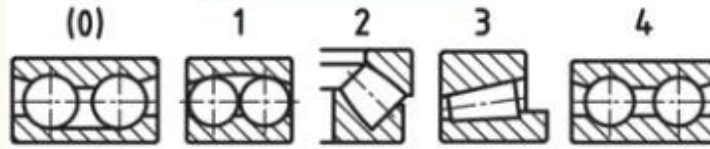

پهنا

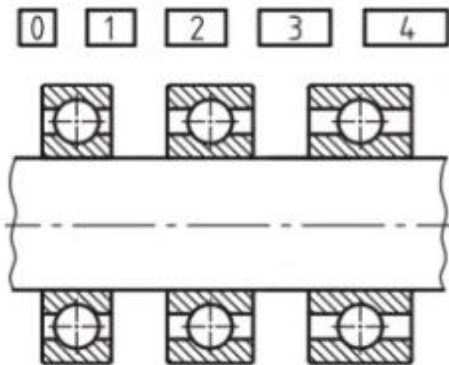


30305

قطر داخلی

$$05 \times 5 = 25$$

قطر خارجی

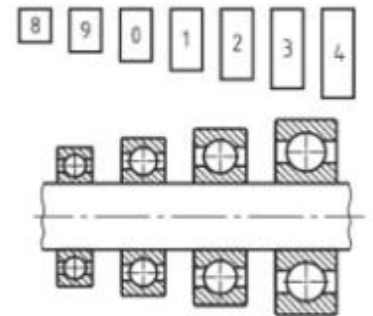


فنر

فنر وسیله ای است که انرژی مکانیکی را در خود ذخیره می کند و در هنگام لزوم آنرا بازپس می دهد. به عبارتی انرژی پتانسیلی را به انرژی جنبشی و جنبشی را به پتانسیلی تبدیل میکند. این کار باعث ایجاد نیرو در قطعات مکانیکی میشود و در آنها یک اتصال لاستیکی را به وجود می آورد. علاوه بر آن فنرها وظیفه جنبشی کردن ارتعاشات، ضربه ها و نوسانات در دستگاه ها و همچنین وسایل نقلیه و جذب انرژی در محرک و دستگاه ها را دارند. در اشکال زیر چند نمونه از کاربرد فنرها را در مکانیزم ها و دستگاه های گوناگون مشاهده می کنید.




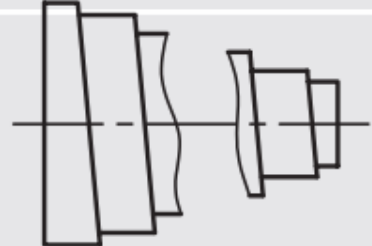
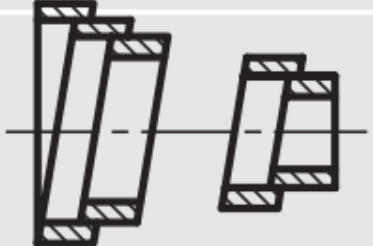

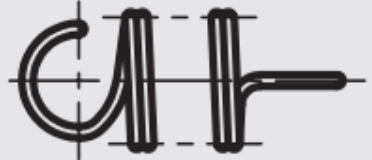


دسته بندی فنرها






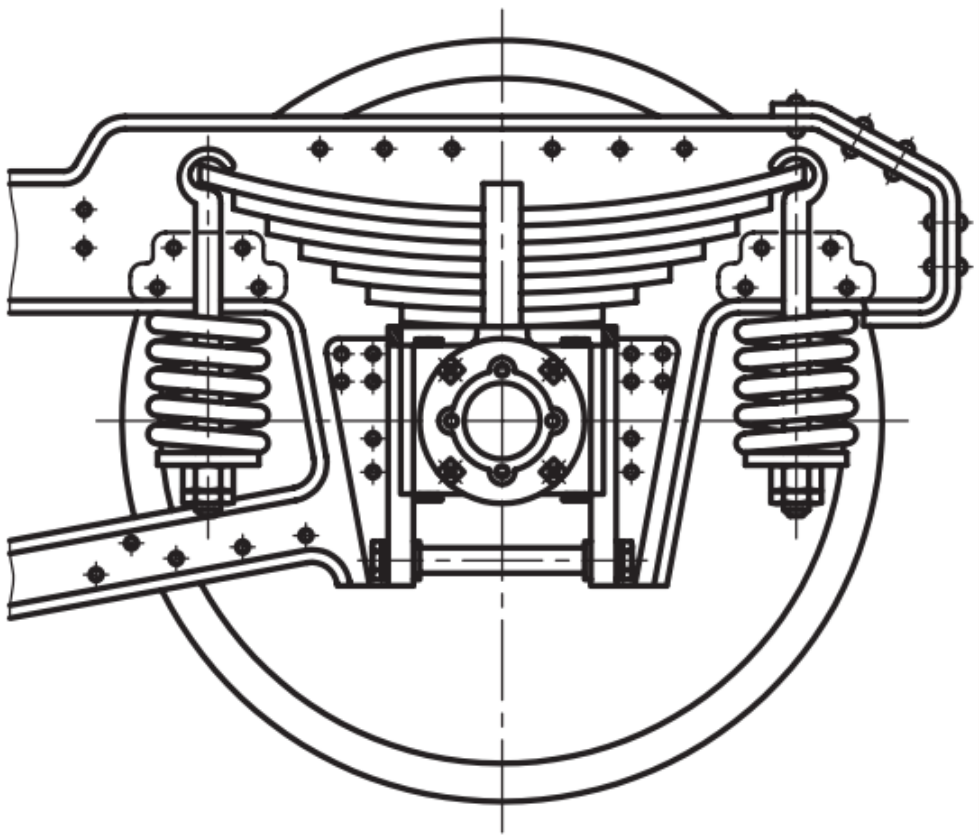



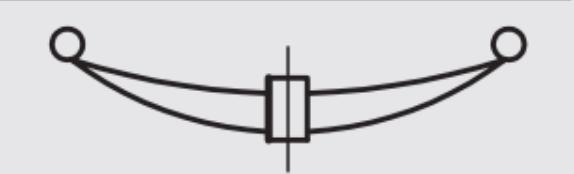
فنرها را بر حسب نوع نیرویی که به آنها وارد میشود

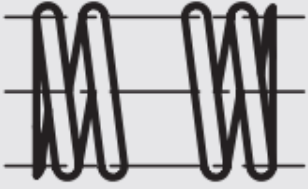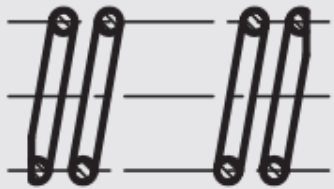- از نظر شکل ظاهری، نحوه کاربرد، شکل مواد مصرفی و از نظر جنس به شرح زیر دسته بندی می کنند.
- از نظر شکل ظاهری، مانند فنرهای استوانه ای، مخروطی و تخت.
- از نظر چگونگی کاربرد، مانند فنرهای فشاری، کششی، خمشی و پیچشی.
- از نظر شکل مواد مصرفی، مانند فنرهای، تخت و حلزونی.
- و از نظر جنس، مانند فنرهای فولادی، برنجی و غیره.

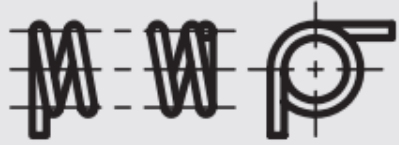

چگونگی ترسیم فنر در نقشه‌کشی طبق استاندارد دین - ایزو 1-2162-ISO-DIN

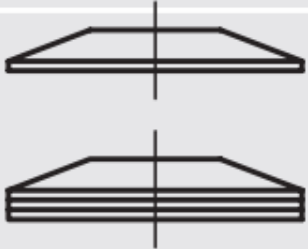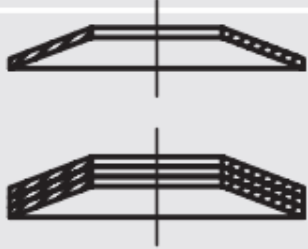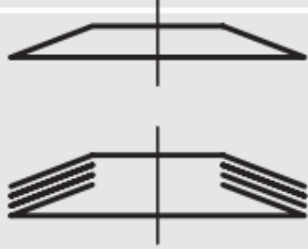نام	نمایش تصویر			شرح
	تصویر	برش	اختصاری (شماتیک)	
فشاری				فنرهای مارپیچ و فشاری استوانه‌ای با مقطع گرد (دایره‌ای)
				فنر مارپیچ و فشاری مخروطی فولادی با مقطع مستطیل
کششی				فنر مارپیچ کششی استوانه‌ای با مقطع دایره‌ای (گرد)

پیچشی				<p>فنر مارپیچ استوانه‌ای پیچشی راست گرد با مقطع گود</p>
بشقابی				<p>فنر بشقابی (بل و ییل) فندهای بشقابی</p>
تخت			<p>فندهای تخت با بست بدون حلقه</p>	
			<p>فندهای تخت با بست و با حلقه (چشم فنر)</p>	

پایان بخش دوم